

ن و شهرسازی
سکن و ساختمان

روش ت جوشی

تهای فولادی



کنترل قبل - حین - بعد جوشکاری

آزمایش ارزیابی

آزمایش خندب

آزمایش میکرومتر

مسایل اجرایی *

عملیات سوراخکاری

ساخت اکفاه

ریشه انفجاری جوش

روش ساخت

معدن مرکب

موقعیت جوشکاری

ترتیب درق مادرالما

عملیات

تیمیزکاری و رند

نفاخت زنده آمیزه

یکه حین مختلف

طراحی جوش *

جوش گستره

روش تیار

بدن اصلی - فرعی

طولی - عرضی

سهم سترسما

فعال لوله رقوطی ها

تعلات مهارت

ال طراحی اتصالات *

تجهيزات حفاظتی

سی - سی

تذکراتی

نشیمن گذاری

های لرزید

10/7/2019, 11:39 AM

201
101
202
203

test.pourangilam.com/result.php?tid=31

اتصال له و قومی ها

اتصالات مهارت

اتصالات

تجهيزات حفاظتی

نصب کف سدن
سنتی - صنعتی

بدگذاری
نسیم گزاری

سدن آیفی دور
ساختن های جدید

۱- ۱۳ وضعیت های جوشکاری - وضعیت های جوشکاری

بر حسب وضعیت قطعه مورد جوش و الکتروود نسبت به هم چهار وضعیت جوشکاری وجود دارد:

وضعیت تخت یا کفی (با علامت 1F در جوش گوشه و 1G در جوش شیاری):

وضعیت افقی (با علامت 2F در جوش گوشه و 2G در جوش شیاری):

وضعیت سربالا (با علامت 3F در جوش گوشه و 3G در جوش شیاری):

وضعیت سقفی (با علامت 4F در جوش گوشه و 4G در جوش شیاری):

جوشکاری در وضعیت تخت ساده ترین و در وضعیت سقفی مشکل ترین می باشد.

تخت یا کفی (1F)	افقی (2F)	قائم یا سربالا (3F)	سقفی (4F)
محور نوار جوش	محور نوار جوش	محور نوار جوش	محور نوار جوش
تخت یا کفی (1G)	افقی (2G)	قائم یا سربالا (3G)	سقفی (4G)
ورق افقی جوش افقی	ورق قائم جوش افقی	ورق قائم جوش قائم	ورق افقی جوش افقی

جوش های گوشه

جوش های شیاری


شکل ۱- ۱۷ وضعیت های جوشکاری

۱-۱۴ اتصالات جوشی

برای برقراری اتصال، قطعات فلز پایه در حالات مختلفی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. به این حالات اتصال گفته می‌شود. انواع اتصالات جوشی به‌قرار ذیل می‌باشد:

- انواع اتصال جوشی
- الف) اتصال لب به لب
 - ب) اتصال پوششی (رویهم)
 - پ) اتصال سیری
 - ت) اتصال گونیا
 - ث) اتصال بیشانی

 در شکل ۱-۱۹ انواع اتصالات جوشی نشان داده شده است.



(الف) اتصال لب به لب



 
(ب) اتصال پوششی



(پ) اتصال سیری



(ت) اتصال گونیا




(ث) اتصال بیشانی

شکل ۱-۱۹ انواع اتصال جوشی


۱-۱۵ انواع جوش

در شکل ۱-۲۰ انواع جوش نشان داده شده است که عبارتند از:

- الف) جوش شیار
- ب) جوش گوشه
- پ) جوش کام
- ت) جوش انگشتانه

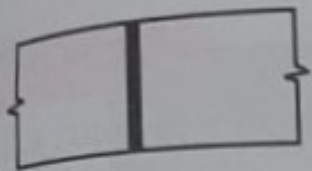


(الف) جوش شیار

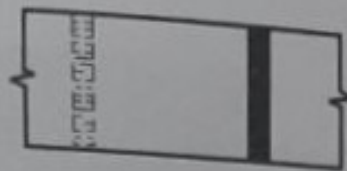

(ب) جوش گوشه



(پ) جوش کام

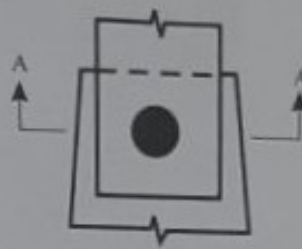

(ت) جوش انگشته

شکل ۱-۲۰ انواع جوش

۳۲ درصد جوش گوشه


جوش گوشه

جوش گوشه متداول‌ترین جوش در ساختمان‌های فولادی است. از این جوش می‌توان در اتصال روبه‌هم، اتصال سیری و اتصال گونیا از شکل ۱-۱۹ استفاده کرد که نتیجه آن در شکل ۱-۲۱ نشان داده شده است. در شکل ۱-۲۲ مشخصات هندسی جوش گوشه با دو ساق مساوی نشان داده شده است. در این شکل به اختلاف بین اندازه گلو و اندازه ساق توجه داشته باشید. اگر t اندازه گلو و D اندازه ساق جوش گوشه باشد، داریم:


$$(1-1)$$

$$t = 0.707D$$

اندازه ساق جوش گوشه = $0.707 \times$ اندازه گلو

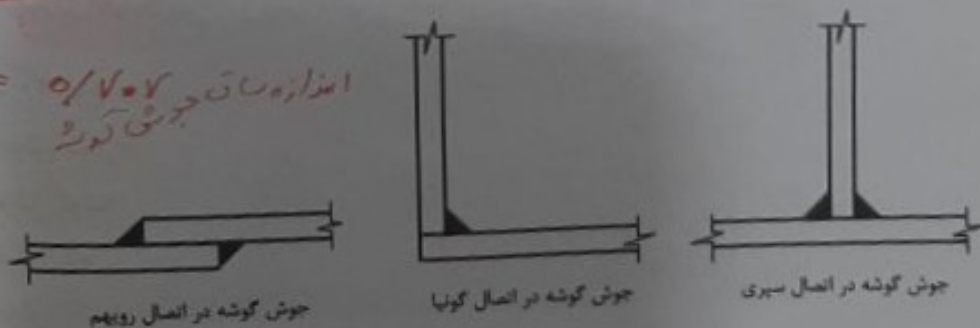


شکل ۱-۲۱ انواع جوش گوشه در اتصالات مختلف

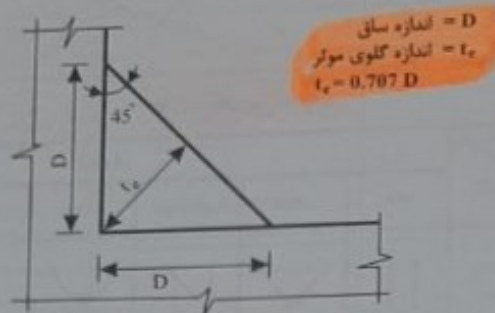

شکل ۱-۲۲ هندسه نوار جوش گوشه با ساق‌های مساوی.

جوش شیاری

از جوش شیاری برای یکسره کردن تمام قدرت ورق‌ها و برقراری درز جوش‌های تمام‌قدرت استفاده می‌شود. برای انجام جوش شیاری در دو لبه مجاور هم، لازم است لبه‌های کار به منظور نفوذ کامل جوش آماده گردند. در شکل ۱-۲۳ انواع آماده‌سازی لبه‌ها آرایه شده است. در عمل اغلب از درز ساده و یا درزهای جناغی استفاده می‌شود.

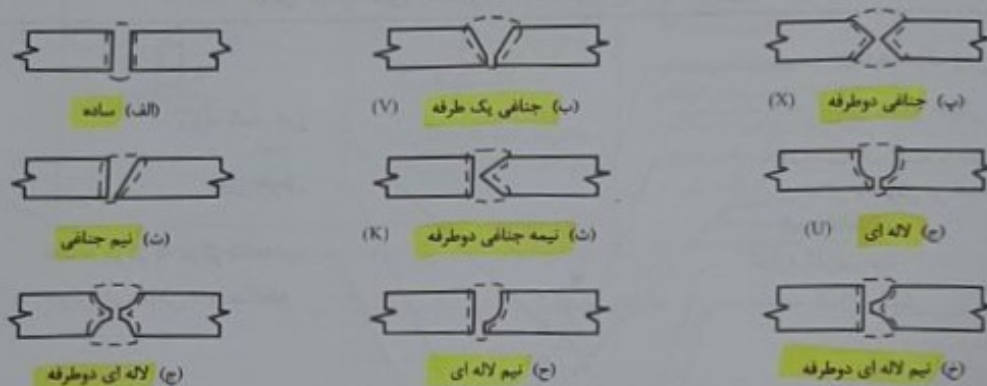

شکل ۱-۲۳ انواع جوش شیاری.

۱-۱۶ علایم جوشکاری

قبل از اینکه یک درز یا اتصال جوش شود، طراح باید قادر باشد به‌طریقی دستورات خود را در مورد اندازه و نوع جوش لازم، به‌نقشه‌کش و یا سازنده اتصال آرایه نماید. انواع اصلی جوش در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت. اگر برای ساخت هر اتصال جدیدی، به‌دستورالعمل‌های اختصاصی و مشروحاتی احتیاج باشد، کار طراح در تهیه دستور ساخت یک اتصال، بسیار مشکل می‌شود.

نیاز به یک وسیله ساده و در عین حال دقیق برای برقراری تفاهم میان طراح و سازنده، به‌استفاده از علایم اختصاری که نمایشگر انواع جوش‌ها و اندازه آنهاست، رواج بخشیده است. علایم استاندارد که در شکل ۱-۲۴ به‌نمایش درآمده است، به‌خوبی هر دستورالعمل اختصاصی، مشخص‌کننده نوع، اندازه، طول و محل هر جوش می‌باشد.


علائم اصلی جوش												
جوش پخت یا پشت بند	گوشه	کام یا انگشتانه	شیاری									
			ساده	جناهی	نیم جناهی	لانه ای	نیم لانه ای	جناهی گره	نیم جناهی گره			
علائم تکمیلی جوش												
برای دیگر علائم اساسی به کتاب علائم قراردادی اتصالات در ساختمان های فلزی یا نشریات AWS مراجعه کنید		جوش دور تا دور	جوش در محل (موقع نصب)	شکل سطح جوش		جوش یکسره						
				تخت	محدب							
محل قراردادی جاگیری علامت های جوشکاری												

→ ۱۱۰
انواع درز جوش
مراجعه کنید

شکل ۱- ۲۴ پیکان جوش

حدود ۱۰۰

اغلب اتصالاتی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، احتیاج به دستورالعمل خاصی ندارند و به ترتیبی که به طور نمونه در شکل ۱- ۲۵ نمایش داده شده مشخص می گردند.

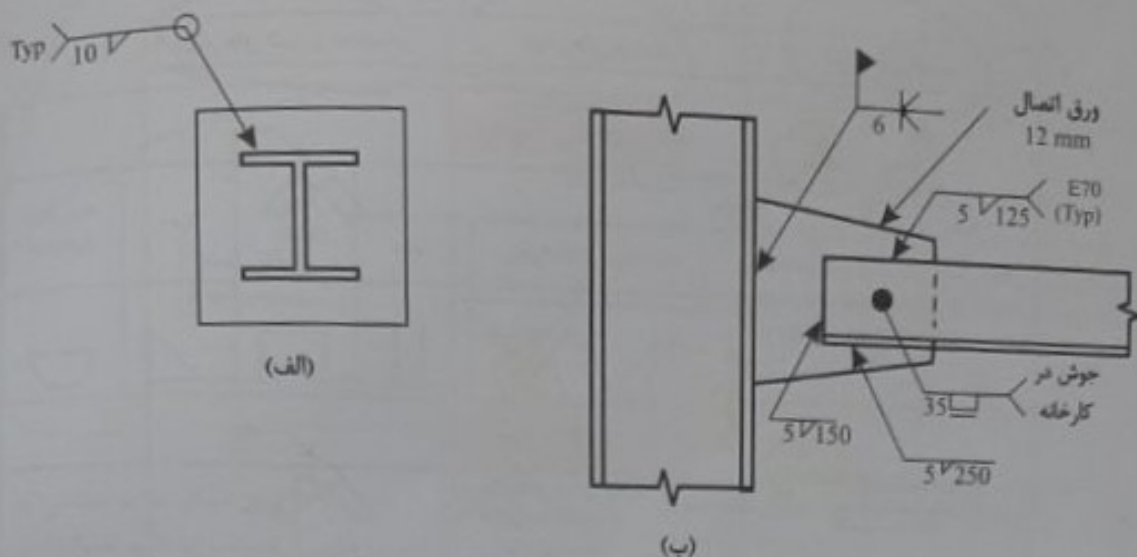

شکل ۱-۲۶ استفاده از علائم جوش.

ممکن است جوش انگشتانه در حین عملیات نصب تحت تنش‌های اضافی قرار گیرد. عموماً به دلیل ملاحظات اقتصادی سازنده سعی می‌کند تا آنجا که امکان دارد جوش‌ها را در روی زمین انجام دهد. بنابراین مشخص ساختن جوش‌هایی که طراح می‌خواهد حتماً در محل نصب و پای کار انجام شود از اهمیت بسیار برخوردار است.

سوال

۱-۱۷ کاربرد انواع جوش در ساختمان

جوش گوشه بیشترین کاربرد را در ساختمان دارد. اغلب اتصالات شامل اتصالات نبشی‌ها، مهاربندها، ورق‌های مهاربندی توسط جوش گوشه انجام می‌شود.

اصولاً جوش گوشه باید طوری آرایش داده شود که تحت تنش برشی قرار داده شود. جوش گوشه نباید تحت تنش‌های قائم قرار گیرد.

از جوش شیار برای یکسره کردن ورق‌ها برای ساخت تیرورق‌ها و ستون‌های ورق‌ها و همچنین در اتصالات صلب تیر به ستون برای اتصال ورق‌های زیرسری و روسری به ستون استفاده می‌شود.

از جوش‌های شیار در مواقعی که جوش تحت تنش‌های قائم قرار دارد، استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۷).

تحت تنش‌های قائم قرار نگیرد
تحت تنش‌های برشی قرار داده شود ✓
X

جدول ۱-۲ حداقل دمای پیش گرمایش و دمای پاش‌های میانی طبق AWS

نوع جوشکاری		
جوشکاری با الکترودهای گرم هیدروژن	جوشکاری با الکترودهای غیر گرم هیدروژن	t (ضخامت) (mm)
لازم نیست ^۱	لازم نیست ^۲	≤ ۲۰
۲۰ درجه سلسیوس	۶۵ درجه سلسیوس	۲۰ < t ≤ ۴۰
۶۵ درجه سلسیوس	۱۰۵ درجه سلسیوس	۴۰ < t ≤ ۶۰
۱۰۵ درجه سلسیوس	۱۵۰ درجه سلسیوس	t > ۶۰

- ۱- وقتی دمای محیط کمتر از (۱۵-) درجه سلسیوس باشد، جوشکاری باید انجام شود.
- ۲- وقتی که دمای فلز پایه کمتر از دمای توصیه شده برای ضخامت ورق است، برای هر دو حالت خال جوش و جوش اصلی باید پیش گرمایش انجام شود. پیش گرمایش باید به طریقی انجام شود که دمای سطحی قطعاتی که فلز جوش در روی آنها ترسب می‌شود، به فاصله‌ای مساوی ضخامت قطعه (ولی کمتر از ۷۵ میلی‌متر) در طرفین و سمت پیشروی جوش، از درجه حرارت مذکور در جدول بزرگتر گردد. دمای پیش گرمایش نباید از ۲۰۵ درجه سانتی‌گراد بیشتر گردد (درجه حرارت پاش‌های میانی شامل هیچ محدودیتی نمی‌باشد).
- ۳- وقتی که دمای فلز پایه کمتر از صفر باشد، با اعمال پیش گرمایش دمای آن باید به ۲۰ درجه سلسیوس برسد. جوشکاران با تجربه با لمس قطعه، دمایی در حد بدن را دمایی مناسب برای جوشکاری مناسب می‌دانند.

درم ۱۵۷ دمای پیش گرمایش

- ۱- حداقل دمای جدول یازده - ا- حرارت مؤثر شده زمین دوشکاری، اصلاح می‌گردد. ص ۳۸
- ۲- تجربه و شرایط جوشکاری فولاد
- ۳- کمترین دمای

وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الک

- ۱-۲ معرفی
- ۲-۲ قابلیت‌های جوشکاری قوس الکتریکی
- ۳-۲ اصول کلی
- ۴-۲ منابع انرژی جوشکاری
- ۵-۲ منحنی ولتاژ - شدت جریان ۴۷, ۴۶, ۷۲
- ۶-۲ ماشین‌های مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکتروود روکش‌دار
- ۷-۲ کابل و وسایل اتصال
- ۸-۲ تجهیزات حفاظتی
- ۹-۲ ابزار تمیزکاری گل جوش
- ۱۰-۲ ابزار نگهداری الکتروود
- ۱۱-۲ ابزار پیش‌گرمایش درز
- ۱۲-۲ ابزارهای اندازه‌گیری
- ۱۳-۲ ابزارهای نشانه‌گذاری
- ۱۴-۲ ابزار نصب
- ۱۵-۲ تجهیزات جوشکاری تحت حفاظت گاز
- ۱۶-۲ تجهیزات جوشکاری قوسی زیرپودری

۴

قطبیت

در جوشکاری با جریان یکسو، دو نوع قطبیت مستقیم (منفی) و یا معکوس (مثبت) مورد استفاده است. قطبیت

(مستقیم یا معکوس) جهت جریان الکتریکی را در مدار جوشکاری نشان می‌دهد.

هنگامی که جوشکاری با قطبیت مستقیم (منفی) (DCSP یا DCEN) انجام می‌شود انبر الکتروود به خروجی

منفی و فلز پایه به خروجی مثبت وصل می‌گردد. در قطبیت مستقیم یا قطبیت منفی، مسیر جریان از قطب منفی

منبع انرژی به سمت الکتروود، سپس در طول قوس الکتریکی به سمت قطعه فلز پایه حرکت کرده و نهایتاً به قطب

مثبت منبع انرژی باز می‌گردد.

در جوشکاری با قطبیت معکوس (مثبت) (DCRP یا DCEP)، انبر الکتروود به قطب مثبت و فلز پایه به قطب

منفی منبع انرژی متصل می‌گردد. در قطبیت معکوس، مسیر جریان الکتریکی از انتهای منفی منبع به سمت فلز پایه،

قوس، الکتروود و سپس به سمت قطب مثبت منبع انرژی می‌باشد.

اختلاف پتانسیل و شدت جریان (ولتاژ و آمپراژ)

اگر در ذهن خود شدت جریان عبوری از سیم مدار را با جریان آب در یک لوله مقایسه نماییم، مفهوم کنترل و تنظیم


جریان بهتر درک می‌شود. آمپراژ، مقدار یا دبی جریان است و مقدار حرارت تولیدشده در جوشکاری را معین می‌کند.

ولتاژ در حکم اختلاف ارتفاع موجود برای رانش جریان در لوله است. ولتاژ قابلیت تشکیل و تداوم قوس الکتریکی را

معین کرده و میزان پایداری، یا دوام آن را مشخص می‌کند. اگر ولتاژ زیاد باشد، طول قوس بلند بوده و ممکن است


موجب انحراف قوس گردد. اگر میزان ولتاژ خیلی کم باشد، طول قوس خیلی کوچک بوده و برقراری قوس بسیار

مشکل است.

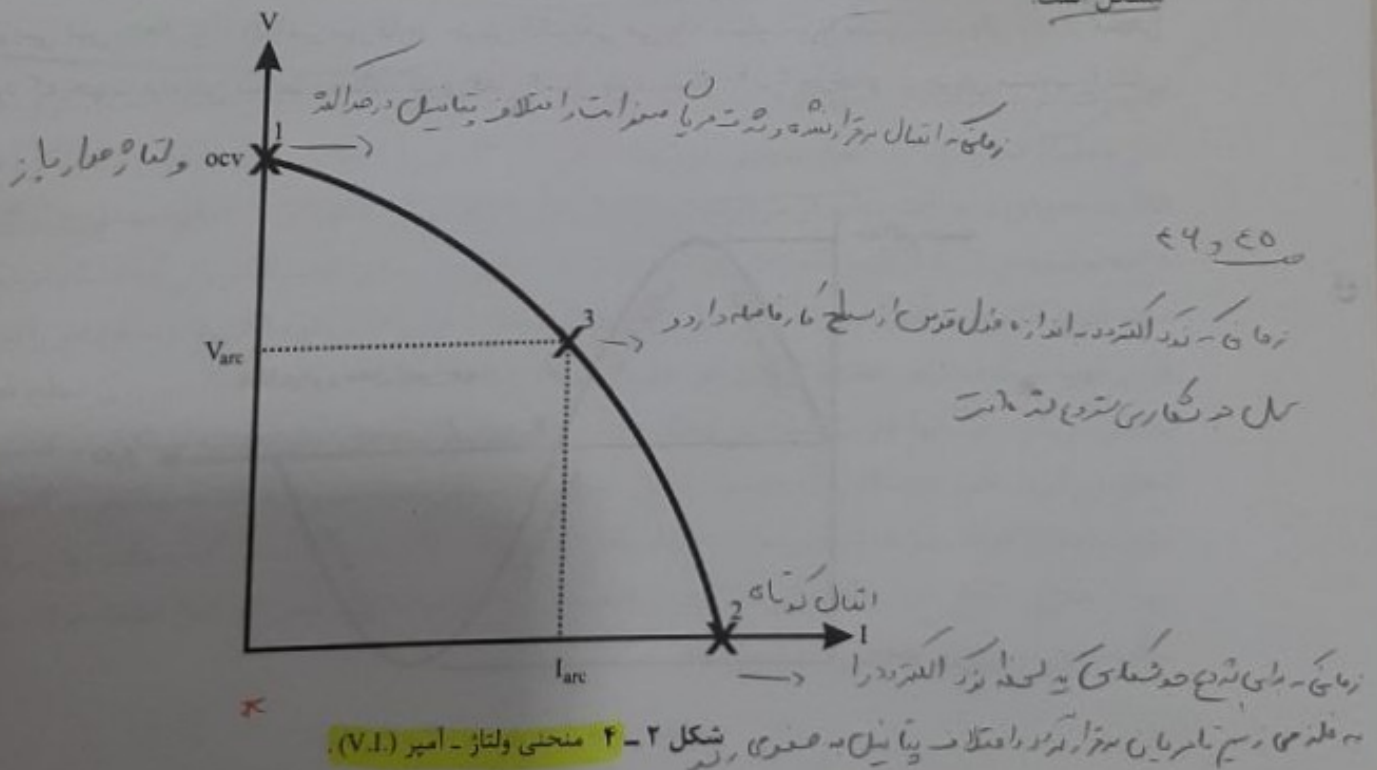

۵-۲ منحنی ولتاژ - شدت جریان


دستگاه‌های جوشکاری دارای مشخصه‌ای به نام ولتاژ - آمپر ($V-I$) می‌باشند. قبل از شروع به جوشکاری برقرار نشده و شدت جریان، صفر و اختلاف پتانسیل در حداکثر خود می‌باشد که به آن ولتاژ مدار باز می‌شود (نقطه ۱ روی نمودار شکل ۲-۴ و شکل ۲-۵ - الف).

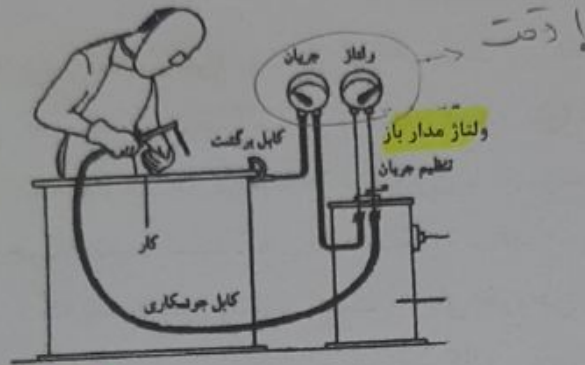

(الف) ولتاژ و آمپراژ در حالتی که مدار باز است




(ب) ولتاژ و آمپراژ در حالت اتصال کوتاه

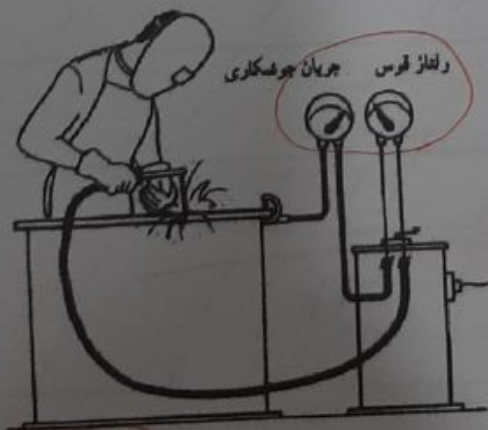

(پ) ولتاژ و آمپراژ در حالت برقراری قوس

شکل ۵-۲ تغییرات شدت جریان و ولتاژ در جوشکاری قوسی.

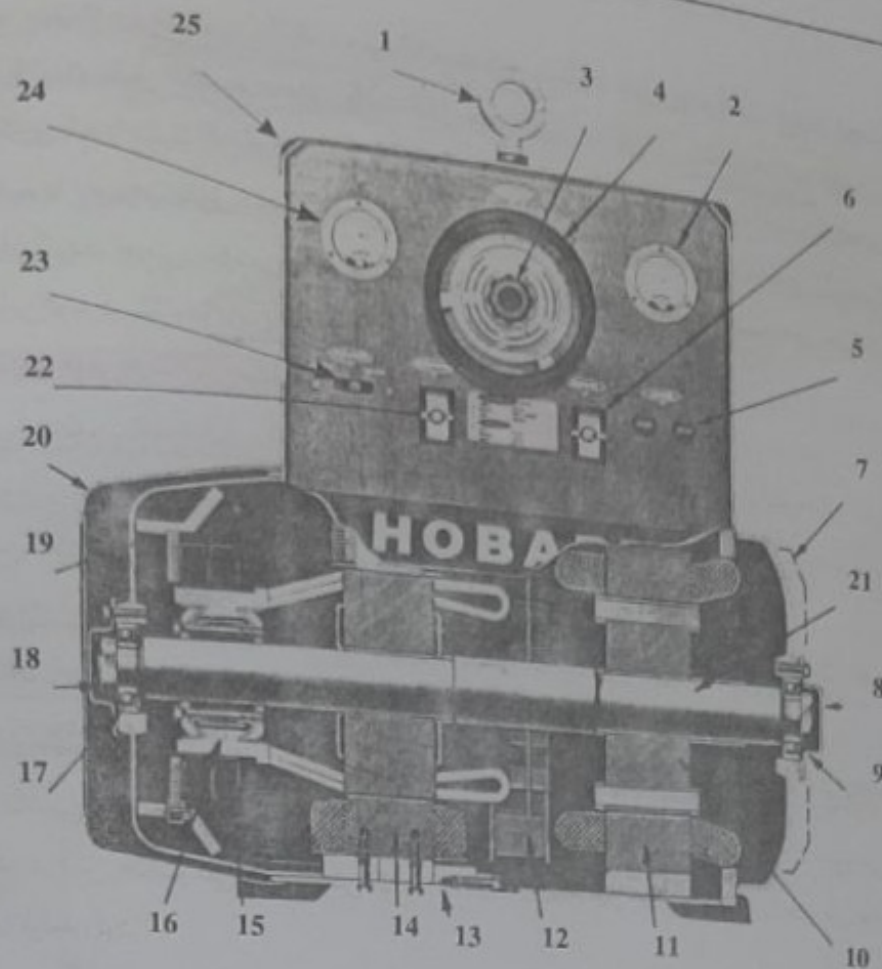


قسمت‌های داخلی طبق شکل به شرح زیر است:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ۱. قلاب فلزی بزرگ و محکم | ۲. ولت‌سنج بزرگ جریان | ۳. تنظیم ریز شدت جریان |
| ۴. تنظیم در شدت جریان | ۵. کلید خاموش - روشن | ۶. اتصال دهنده کابل‌های زمین |
| ۷. حفاظ فلزی | ۸. درپوش یاتاقان | ۹. یاتاقان |
| ۱۰. محفظه مسی روتور | ۱۱. موتور سه فاز | ۱۲. پروانه فلزی خنک‌کن |
| ۱۳. قاب فلزی | ۱۴. مولد جریان | ۱۵. جاروبک گرافیتی - فلزی |
| ۱۶. یکسوکننده | ۱۷. یاتاقان تویی | ۱۸. درپوش یاتاقان |
| ۱۹. قاب فلزی | ۲۰. روکش فلزی متحرک | ۲۱. شفت |
| ۲۲. کابل‌های اتصال دهنده جوشکاری | ۲۳. کلید قطبیت | ۲۴. آمپرسنج بزرگ |
| ۲۵. روکش | | |

شکل ۲-۷ موتور - مولد برقی (دینام).

موتور - مولدهای برقی (دینام‌ها)، شامل یک موتور با جریان متناوب سه فاز، یک مولد جریان یکسو یا متناوب و یک مولد میدان مغناطیسی مستقر بر روی یک شفت می‌باشند. جریان متناوب سه فاز، موتور الکتریکی را به کار انداخته و این موتور مولدی را به کار می‌اندازد که جریان لازم برای جوشکاری را تولید می‌کند. این قسمت‌ها در شکل ۲-۸ نشان داده شده است.

در بعضی از کارهای ساختمانی و کارهای تعمیراتی استفاده از منبع انرژی الکتریکی مقرون به صرفه نبوده، همچنین در بعضی موارد انرژی الکتریکی قابل دسترسی نیست. بنابراین استفاده از موتورهای بنزینی و دیزلی به عنوان

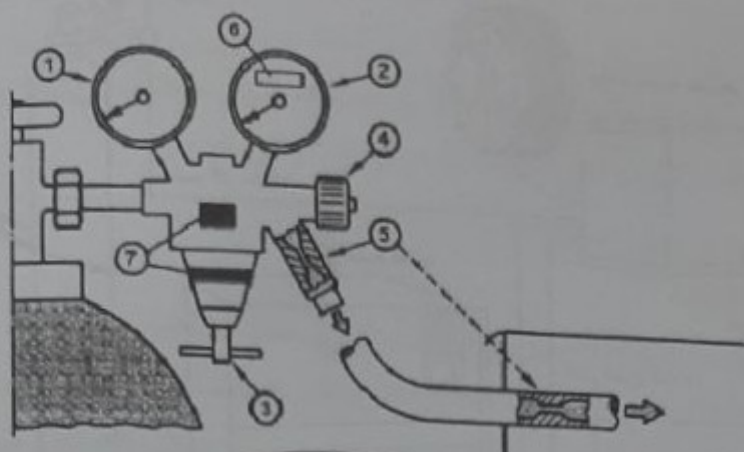

- ۱ - درجه فشار سیلندر
- ۲ - درجه فشار جریان گاز
- ۳ - پیچ تنظیم فشار
- ۴ - شیر قطع جریان
- ۵ - نوله پایلوت
- ۶ - نمایش نوع گاز
- ۷ - علامت رنگی نوع گاز

شکل ۲-۳ انواع رگاتورهای گاز محافظ با نمایشگر نوع گاز.

معمولاً در کاربردهای کارگاهی که منبع انرژی الکتریکی در دسترس قرار دارد، ترانسفورماتور - رکتیفایر ترجیح داده می‌شود، در حالی که از (موتور - ژنراتور) در کاربردهایی استفاده می‌شود که منبع الکتریکی در دسترس نمی‌باشد. با افزایش کاربردهای GMAW، این نکته روشن شده که ماشین‌های ولتاژ ثابت دارای عملکرد بهتری، مخصوصاً در مورد مواد آهنی می‌باشند.

استفاده از منبع تغذیه ولتاژ ثابت، به همراه یک تغذیه سیم جوش سرعت ثابت باعث ایجاد ولتاژ ثابت در طول جوشکاری می‌شود. دلیل اصلی انتخاب منابع ولتاژ ثابت، به علت خودکار بودن تنظیم طول قوس در سیستم می‌باشد.

۲-۱۶ تجهیزات جوشکاری قوسی زیرپودری

تجهیزات مورد نیاز در روش جوشکاری قوس زیرپودری عبارتند از:

- ۱ - منبع نیرو؛
- ۲ - سیستم تغذیه الکتروود؛
- ۳ - سیستم توزیع پودر؛
- ۴ - سیستم تنظیم حرکت؛
- ۵ - سیستم کنترل فرآیند.

سیستم باز یابی پودر ذوب نشده نیز می‌تواند به عنوان یکی از تجهیزات جانبی مورد استفاده قرار گیرد (شکل

۲-۳۴).

۲-۱۶-۱ منبع تغذیه

منبع تغذیه مورد استفاده در جوشکاری قوسی زیرپودری، نقش مهمی را ایفا می‌کند. انواع مختلفی از منابع تغذیه

۳ الکتروود

۷۹	۱-۳ معرفی
۷۹	۲-۳ تعاریف عمومی
۸۰	۳-۳ الکتروود روکش دار
۸۰	۴-۳ روکش الکتروود
۸۵	۵-۳ طبقه بندی و شماره گذاری الکتروودها طبق AWS
۷	۶-۳ انتخاب نوع و قطر الکتروود
۸	۷-۳ مشخصه های کاربردی الکتروودها
۱۰	۸-۳ فلز پایه
۱۰	۹-۳ جریان جوشکاری
۱۰	۱۰-۳ ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری
۱	۱۱-۳ وضعیت جوشکاری
۱	۱۲-۳ معرفی الکتروودهای متعارف و کاربرد آنها
۵	۱۳-۳ نگهداری الکتروودهای روکش دار
۸	۱۴-۳ خشک کن الکتروود
۱	۱۵-۳ بسته بندی الکتروودها
۱	۱۶-۳ ضوابط بازرسی ظاهری الکتروودها

الکتروود جوشکاری ورق فولاد ۲۴۱

الکتروود با رنج ۱۰۰

الکتروود رولین دار برای فلات نرم ۴۲

الکتروود جوشکاری لوله های گاز ۱۷۴ ۳۶

* خفتریا جوشکاری با الکتروود فولاد نرم ۸۴

* الکتروود در برش دار محبوس ۱۵۰

جدول ۲-۳- خصوصیات جوشکاری با الکترودهای فولاد نرمه

نوع روش	وضعیت جوشکاری	نوع جریان	نفوذ	سخت حرکت	ظاهر نوار جوش	پاشیدگی	جدا شدن (مگ)	حداقل مقاومت kN/cm^2	تخلیه تسلیم kN/cm^2	از یاد طول نسبی در ۵۰ میلی متر
E6010	تمام وضعیت ها	DCRP	عمیق	متوسط	موجدار و تخت	متوسط	تقریباً آسان	۴۴۰	۴۵۰	۱/۲۲
E6011	تمام وضعیت ها	DCRP, a.c.	عمیق	متوسط	موجدار و تخت	متوسط	تقریباً آسان	۴۴۰	۴۵۰	۱/۲۲
E6012	تمام وضعیت ها	DCSP, a.c.	متوسط	خوب	صاف و محدب	کم	آسان	۴۶۰	۴۸۵	۱/۱۷
E6013	تمام وضعیت ها	DCRP, DCSP, a.c.	کم	خوب	صاف و تخت	کم	آسان	۴۶۰	۴۸۵	۱/۱۷
E7014	تمام وضعیت ها	DCRP, DCSP, a.c.	متوسط	زیاد	صاف و تخت	کم	آسان	۴۹۰	۴۲۰	۱/۱۷
E7015	تمام وضعیت ها	DCRP	کم تا متوسط	خوب	صاف و محدب	کم	تقریباً آسان	۴۹۰	۴۲۰	۱/۲۲
E7016	تمام وضعیت ها	DCRP, a.c.	کم تا متوسط	خوب	صاف و محدب	کم	خیلی آسان	۴۹۰	۴۲۰	۱/۲۲
E6020	تخت - افقی	a.c., d.c. تخت	عمیق	زیاد	صاف و تخت تا مقعر	کم	خیلی آسان	۴۴۰	۴۵۰	۱/۲۵
E7024	تخت - افقی	DCSP, a.c.	کم	خیلی زیاد	صاف و کمی محدب	کم	آسان	۵۰۴۰	۴۲۰	۱/۱۷
E6027	تخت - افقی	a.c., d.c. تخت	متوسط	خیلی زیاد	تخت تا مقعر	کم	آسان	۴۴۰	۴۵۰	۱/۲۵
E7018	تمام وضعیت ها	DCRP, a.c.	کم	زیاد	صاف و تخت	کم	خیلی آسان	۵۰۴۰	۴۲۰	۱/۲۲
E7028	تخت - افقی	DCRP, a.c.	کم	خیلی زیاد	صاف و کمی محدب	کم	خیلی آسان	۵۰۴۰	۴۲۰	۱/۲۲

a.c. = جریان متناوب؛ d.c. = جریان مستقیم؛ DCRP = جریان یکسو با قطبیت معکوس (الکترو د مثبت)؛ DCSP = جریان یکسو با قطبیت مستقیم (الکترو د منفی)؛
 * روئیل اکسید نباید می باشد.

و جدول

۸۹

السیم

تست است

فصل ۳

۳. الکترود

۱۱-۳ وضعیت جوشکاری

۱. جوشکاری تحت فشار (اقتصادی ترین)

۲. جوشکاری افقی

۳. جوشکاری قائم

۴. جوشکاری سقفی (رایج ترین)

۱۳، ۱۲

۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸

۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶

۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶

۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶

وضعیت جوشکاری عامل بسیار مهم در انتخاب الکترود مصرفی است. بعضی از الکترودها تنها در وضعیت جوشکاری تخت قابل استفاده بود و بعضی دیگر در همه وضعیت ها به خوبی قابل استفاده می باشند. وضعیت جوشکاری روی هزینه ها تأثیرگذار است. جوشکاری تحت اقتصادی ترین نوع جوشکاری بوده و پس از آن به ترتیب جوشکاری افقی، قائم و سقفی قرار دارند که جوشکاری سقفی گرانترین نوع است.

اندازه الکترود مصرفی شدیداً متأثر از وضعیت جوشکاری است. در سری کاری ها، بزرگترین الکترودی که قابل کار کردن و کنترل دستی است باید به کار رود. این کار اجازه استفاده از شدت جریان بیشتری را داده و به تبع از آن باعث افزایش سرعت جوشکاری خواهد شد.

اگر جوشکاری باید در موقعیت سقفی و یا قائم انجام گیرد، الکترودهای ۲۸، ۲۷، ۲۴، EXX20 قابل استفاده نیستند و انتخاب الکترود مصرفی باید از میان الکترودهای باقیمانده صورت گیرد. حرکت و کنترل EXX16 و EXX18 که در طبقه الکترودهای قابل استفاده برای همه موقعیت ها قرار دارند، در جوشکاری های قائم و سقفی قدری مشکل است.

به طور کلی جوشکاران دریافته اند که الکترودهای قرار گرفته در طبقه ۲۸، ۲۷، ۲۴، EXX12، ۱۳، ۲۰ دارای کنترل آسان در موقعیت های افقی و تخت می باشند و جوشکاری قائم و سقفی با الکترودهای EXX10، EXX11، EXX16 آسان تر است. خصوصاً سهولت استفاده از الکترودهای EXX12 و EXX13 در جوشکاری قائم رو به پایین بیشتر است.

۱۲-۳ معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آنها

E6010: الکترود همه وضعیت با جریان یکسو و قطبیت مثبت (از نوع الکترودهای نفوذی) E6010

این الکترودها یکی از بهترین انواع الکترود روکش دار جهت جوشکاری های قائم و سقفی هستند. به همین دلیل دارای بیشترین کاربرد در جوشکاری سازه های فلزی با موقعیت غیرتخت و جوشکاری قائم و سقفی با پاس های متعدد می باشند. با اینکه اکثر کاربرد این نوع الکترود در جوشکاری فولاد نرمه است، لیکن می توانند در جوشکاری ورق های گالوانیزه یا بعضی از فولادهای کم آلیاژ به کار روند. در جوشکاری فولاد گالوانیزه، قوس قوی موجب خراشیدن رویه گالوانیزه شده و گل سبک آن، کاهش حباب زایی و کاهش تخلخل جوش را به دنبال خواهد داشت. کاربردهای مختلف این نوع الکترود در جوشکاری بدنه کشتی، جوشکاری ساختمان ها و پل ها، مخازن ذخیره، لوله ها و مخازن معمولی و تحت فشار بخصوص در پاس (عبور) ریشه می باشد. به خاطر خشک بودن حوضچه، اجرای جوش با این الکترود نیاز به مهارت بیشتری دارد. (جوش B شکل ۳-۴).

- قوس قوی و نفوذی؛
- انجماد مناسب و یک دست فلز جوش؛

* در سیم جوش E705 در جوشکاری ورق های با جوش قدیمی تحت حفاظت گاز استفاده می شود

۲۴۱

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی

و ترد بوده و پاک کردن آن راحت است. نوار جوش تخت بوده و ظاهر آن نسبت به جوش حاصل از E7015 بهتر است (جوش K در شکل ۳-۴). نوار جوش ممکن است در جوش های گوشه و یا شیار کمی تحدب داشته باشد. جوش حاصل جابجایی آزمایش پرتونگاری خواهد بود. این نوع الکتروود در جوشکاری (لوله ها، مخازن و کارهای ساختمانی) مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از الکتروودهای تا قطر ۴ میلی متر امکان جوشکاری در همه وضعیت ها وجود دارد. قطرهای بزرگتر برای جوش گوشه و شیار در موقعیت افقی و یا تخت به کار می روند. در تمام مدت جوشکاری، باید قوس کوتاه اعمال شود. در جوشکاری قائم رو به بالا باید دقت خاصی مبذول داشت تا پوشش الکتروود در تماس دائم با حوضچه مذاب جوشکاری باشد. در ضمن قوس بلند باعث ایجاد تخلخل در نوار جوش خواهد شد. نرخ رسوب جوش در E7018 در بعضی موارد بالاتر از الکتروودهای E7015 می باشد.

اصلاح و بهبود خواص فلز ترسیب با اضافه کردن آلیاژهای معینی به ترکیب روکش الکتروود و یا تعویض و تغییر در جنس سیم مغزه الکتروود امکان پذیر است. اضافه کردن عناصر آلیاژی به روکش الکتروود راه اقتصادی تری بوده و کنترل آن راحت تر است. این الکتروودها در طبقه E8018 تا E12018 قرار می گیرند (مقاومت کششی آنها بین kg/cm^2 ۵۶۰۰ تا ۸۴۰۰ می باشد).

E7028: قابل استفاده در وضعیت افقی و تخت، با جریان متناوب و یکسو با قطبیت مثبت (از نوع

کم هیدروژن و حاوی پودر آهن)

این الکتروود مشابه الکتروودهای E7018 با کمی اختلاف است. الکتروود E7028 تنها مناسب جوشکاری در موقعیت افقی و تخت می باشد در حالی که E7018 قابل استفاده در همه وضعیت هاست. روکش این نوع الکتروود حاوی درصد زیادتری از پودر آهن (معادل ۵۰ درصد) نسبت به E7018 می باشد که باعث افزایش ضخامت و وزن آن شده است. همچنین نرخ رسوب جوش در E7028 نسبت به E7018 بالاتر است.

نفوذ جوش زیاد نیست و ظاهر جوش، تخت تا کمی مقعر یا فلس های ریز و صاف می باشد (جوش F در شکل ۳-۴). گل حاصل ضخیم بوده و به راحتی پاک می شود. این الکتروود دارای ویژگی الکتروودهای پر جوش می باشد.

E7024: برای جوشکاری گوشه در موقعیت افقی و تخت جریان متناوب و یکسو با هر دو نوع قطبیت

(روکش آن از جنس تیتانیوم و پودر آهن)

الکتروود E7024 دارای روکشی با درصد زیاد پودر آهن (حدود ۵۰ درصد وزن روکش الکتروود) می باشد. الکتروود E7024 در مواردی که برای کاربرد الکتروودهای E6012 و E6013 ذکر شد، ممکن است به کار رود.

 
E7024 گاهی به نام الکتروودهای تماسی نیز خوانده می شود، چرا که الکتروود ممکن است در هنگام جوشکاری کاملاً بر روی سطوح درز اتصال قرار گیرد. در خلال جوشکاری واقعی، الکتروود بر روی قطعه کشیده می شود که نتیجه آن ایجاد یک پوشش حفاظتی مؤثر بر روی فلز مذاب در مقابل آلودگی اتمسفر است. بسیاری از جوشکاران استفاده از قوس کوتاه را ترجیح می دهند.

۴ طراحی درز جوش

- ۱-۴ معرفی
- ۲-۴ انواع اتصال
- ۳-۴ انواع جوش
- ۴-۴ انواع درز
- ۵-۴ دهانه یا بازشدگی ریشه (R)
- ۶-۴ تسمه‌های پشت‌بند
- ۷-۴ گرده جوش
- ۸-۴ ضخامت ریشه
- ۹-۴ سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)

درز مبانی و درز در - به لب ۳۳۲

درز جوشی گرده ۴ (دهم ص ۲۹۱) - اتصال با جوش

اتصال لب به لب	
اتصال سپری (T)	
اتصال کنج یا گویا	
اتصال رویهم (پوششی)	
اتصال پشیمنی	

انواع اتصال

نشان دادن

شکل ۴-۱ انواع اتصال

۲۷

۲-۴ انواع جوش، جوشی ها ۳۷۳ بعد

به منظور برقراری اتصالات فوق، انواع مختلف جوش به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۴-۲):

۱- **جوش گوشه**: جوشی است که بر وجه جانبی دو قطعه مجاور هم رسوب می کند (۴-۲ - الف).
 ۲- **جوش شیار**: جوشی است که در درز بین دو قطعه رسوب می کند و در دو نوع با نفوذ کامل و با نفوذ نسبی اجرا می شود (شکل ۴-۲ - ب).

- ۳- **جوش انگشتانه**: جوشی است که درون یک سوراخ به صورت توپر داده می شود (شکل ۴-۲ - پ).
 ۴- **جوش کام**: جوشی است که درون یک شکاف به صورت توپر داده می شود (شکل ۴-۲ - ت).
 ۵- **جوش در حفره و شیار**: جوش گوشه ای است که در پیرامون یک سوراخ یا شکاف اجرا می شود.

7. Fillet
8. Groove
9. Plug
10. Slot

شکل ساده

جوش پست یا پست بعد

۳۲۱ درز جوشی کره م دسم

۴-۴ انواع درز

برای اینکه جوش شیاری در درز بین دو قطعه رسوب نکند، برحسب ضخامت و سهولت کار، باید به لبه، هندسه خاصی داد. این عمل را آماده سازی گویند. **برحسب نوع هندسه**، انواع درز به صورت زیر به دست می آید (شکل ۴-۳):

- ۱- ساده
- ۲- جناغی (یکرو و دو رو)
- ۳- نیم جناغی (یکرو و دو رو)
- ۴- لاله ای (یکرو و دو رو)
- ۵- نیم لاله ای (یکرو و دو رو)

۳۲۲ درز جناغی کره م دسم
درز لب لب

	یکرو	دو رو
شیاری با لبه ساده		
شیاری نیم جناغی		
شیاری تمام جناغی		
شیاری نیم لاله ای		
شیاری تمام لاله ای		

شکل ۴-۳ انواع درز


انتخاب نوع جوش و لبه، همیشه بستگی به مسائل طراحی ندارد، بلکه این انتخاب، تأثیر مستقیم بر هزینه جوش نیز دارد. شکل ۴-۴ این تأثیر را برای جوش گوشه و دو نوع جوش شیاری در یک اتصال سپری نشان می دهد.

جوش الف: برای یک جوش صددرصد (تمام قدرت) اندازه ساق جوش باید در حدود ۷۵٪ ضخامت ورق باشد.

جوش ب: همین جوش صددرصد را می توان به صورت جوش شیاری با نفوذ کامل یا نیم جناغی کردن دو طرف لبه ورق تحت زاویه ۴۵ درجه و در نظر گرفتن دهانه ریشه برابر با ۳ میلی متر (برای نفوذ کامل) به دست آورد. مقدار فلز جوش لازم در این حالت برای ورق ۲۵ میلی متر، ۷۵٪ و برای ورق ۱۰۰ میلی متر، ۵۶٪ حالت الف می باشد. برای ورق ها با

۴-۵ دهانه یا بازشدگی ریشه (R) دهانه ریشه ۲۱۸


در شکل ۴-۶ دهانه ریشه (R) که همان فاصله بین دو لبه در محل ریشه درز می باشد، نشان داده شده است. دهانه ریشه برای این منظور به کار می رود که الکتروود بتواند به ریشه جوش برسد. هر قدر که زاویه پخی لبه ها کم باشد، برای اینکه یک ریشه خوب به دست آید، باید دهانه ریشه (R) را بیشتر در نظر گرفت. اگر دهانه ریشه خیلی کوچک باشد جوش ریشه خیلی مشکل خواهد بود و باید از الکتروودهای نازک استفاده شود و استفاده از الکتروودهای نازک باعث کندی کار خواهد شد. دهانه ریشه خیلی بزرگ بر کیفیت جوش اثری ندارد، ولی مصرف مصالح جوش را افزایش می دهد که نتیجه آن افزایش هزینه جوشکاری و اعوجاج حاصل از جوشکاری است.

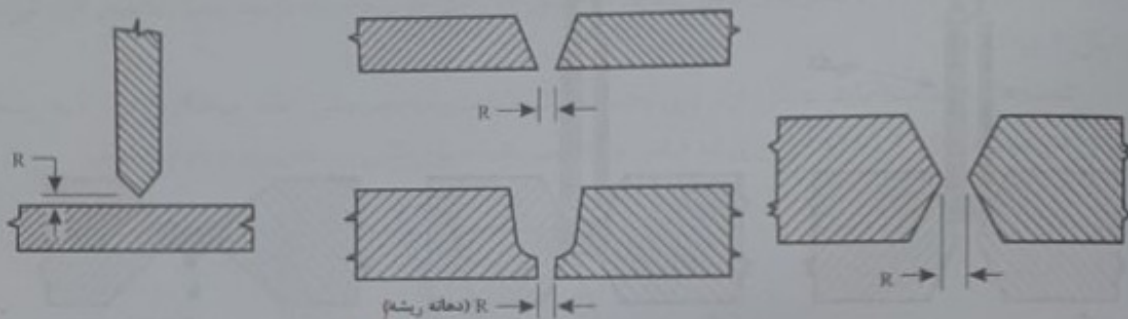


شکل ۴-۶ دهانه یا بازشدگی ریشه

وقتی که دهانه ریشه زیاد می گردد، (باید) از تسمه پشت بند استفاده شود. هر سه وضعیت نشان داده شده در شکل ۴-۷ قابل قبول هستند و هر سه برای یک جوشکاری خوب مساعد می باشند. ترجیح یکی بر دو تای دیگر فقط بر مبنای مقایسه اقتصادی خواهد بود.

آماده کردن لبه ها برای جوشکاری و دهانه ریشه هر دو تأثیر مستقیم بر هزینه جوشکاری (میزان مصرف مصالح) دارند. منظور از آماده کردن لبه جوش، پخ زدن لبه ها به شکل دلخواه قبل از جوشکاری می باشد.

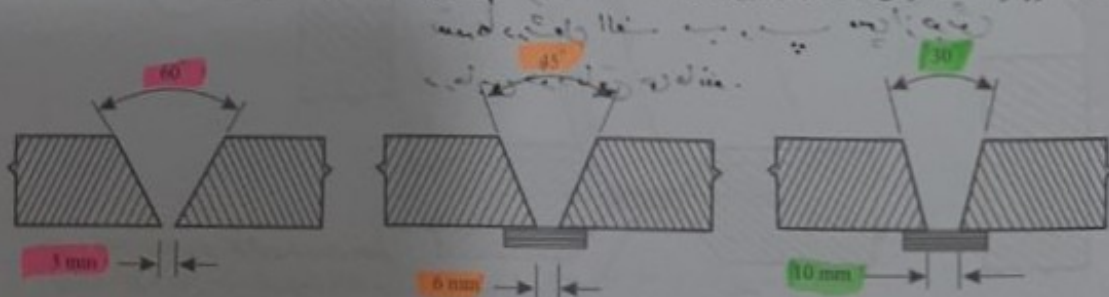

* دهانه ریشه ۲۱۸ شکل ۴-۷ تسمه پشت بند

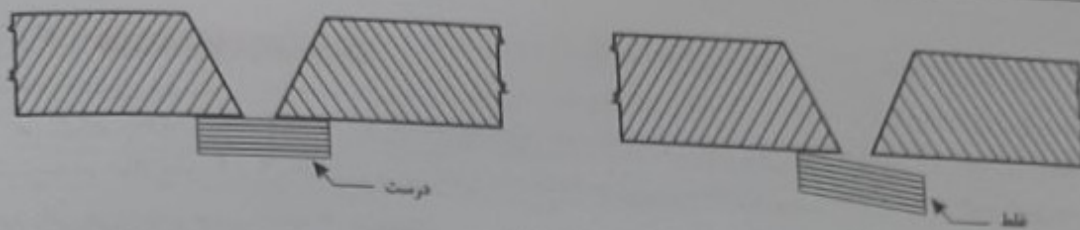


شکل ۴-۱۱

الزام

۴-۷ گرده جوش

در گرزهای لب به لب، تحدب اسمی (تقریباً ۱/۵ میلی‌متر بالای سطح تراز) لازم است (شکل ۴-۱۲ - ب). مقدار زیاد این تحدب فایده‌ای ندارد و باعث افزایش تمرکز تنش و هزینه جوشکاری می‌شود (شکل ۴-۱۲ - الف). باید دقت شود که هم ارتفاع و هم پهنای گرده حداقل گردد. ۱

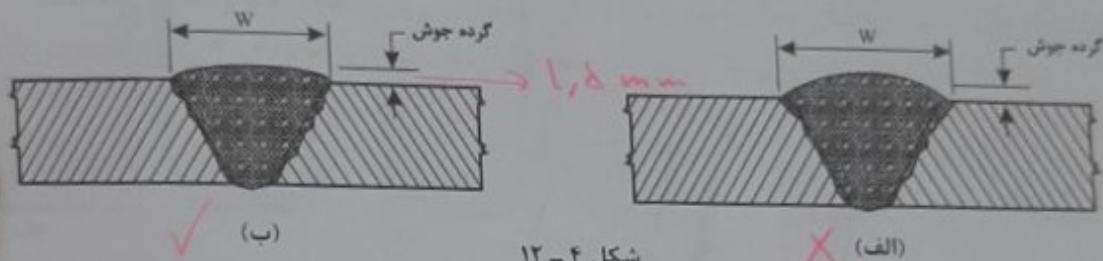


شکل ۴-۱۲

۹۱۹

۹۶ سوال

۴-۸ ضخامت ریشه (پیشانی)

برای اینکه از سوختن ریشه جوش و همچنین از ریزش جوش جلوگیری شود، به جای اینکه لبه جوش در محل ریشه به صورت تیز باشد، ضخامتی برای آن قائل می‌شوند که آن را ضخامت ریشه یا پیشانی می‌نامند (شکل ۴-۱۳). اگر لبه درز در محل ریشه تیز باشد، برای سوختن و ریزش خیلی مستعد است، مخصوصاً اگر فاصله لبه نیز مقداری زیاد باشد (شکل ۴-۱۴).

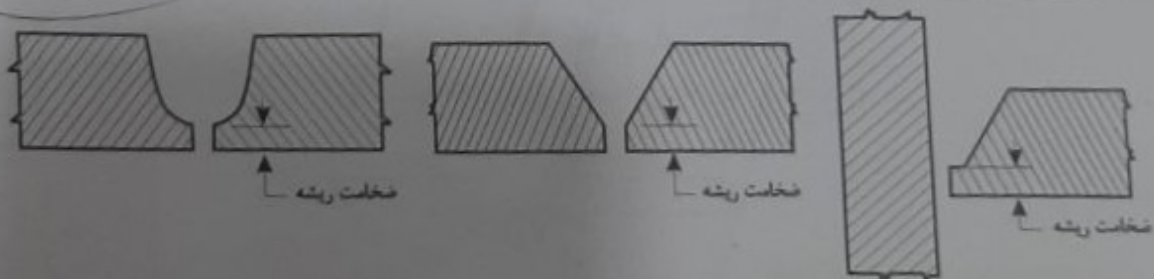

شکل ۴-۱۳ ضخامت ریشه

۵ عیب‌های جوش

• نفوذ ناقص = ۱۲۵ • زوب ناقص ۱۲۴

- ۱-۵ عیب‌های اصلی جوش
- ۲-۵ عیوب جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز
- ۳-۵ عیوب جوش در فرآیند جوشکاری با قوس زیرپودری
- ۴-۵ ترک خوردگی جوش

* ریزی انتقاسی جوش ۳۲۴

ترک سرد ۱۳۲

ترک گرم ۱۳۳

ترک دبی ۱۳۴

معدله‌ای متداوم در جوش

• من

۲-۵ عیوب جوشکاری تحت حفاظت گاز ۱۳۷

• ترک ۱۳۸ • زوب ناقص ۱۳۹ • نفوذ ناقص ۱۳۹

۱۳۸ • ذرات محلول شده آخال • سوراخ قفاره جوش ۱۴۱

۱۳۸ • فلز مفرج (مکد) • سایش ۱۴۱

۱۳۸ • عیوب جوشکاری با قوس زیرپودری ۱۴۱

• ترک ۱۴۲ • ترک ۱۴۱

• ۴-۵ ترک خوردگی جوش ۱۴۲

- عیوبی که باعث وقوع ترک در توار جوش می شوند (به عبارت عامی یا داهی) ۱۴۳
- عیوبی که باعث وقوع ترک در ناحیه تعقیب در ملز یا یو بی شوند (ترک در ریدز جوش) ۱۴۴
- عیوبی که باعث وقوع ترک در جوش در مقام بهره برداری می شوند (ترک فشاری) ۱۴۵
- عیوبی که باید کنترل شود ۱۴۶

- ترک در حال جوش ۱۴۷

- ترک های نازک ۱۴۸

- ترک های ضخیم ۱۴۹

- جوش گدازه ۱۵۰

- جوش ساری ۱۵۱

• ترک های داهی در توار جوش نسبت به ترک های نازک در توار جوش ۱۵۲

• ترک در ریدز توار جوش ۱۵۳

فصل

۵

عیب

• ترک ناقص =

۱-۵ عیوب اصلی جوش

۲-۵ عیوب جوش در جوش

۳-۵ عیوب جوش در فرآیند

۴-۵ ترک خوردگی جوش

ترک سرد ۱۳۲

ترک گرم ۱۳۳

ترک داهی ۱۳۴



ترک های داهی در توار جوش

• عیوب

۲-۵ عیوب جوشکاری تحت

• ۱۳۸

• ۱۳۹

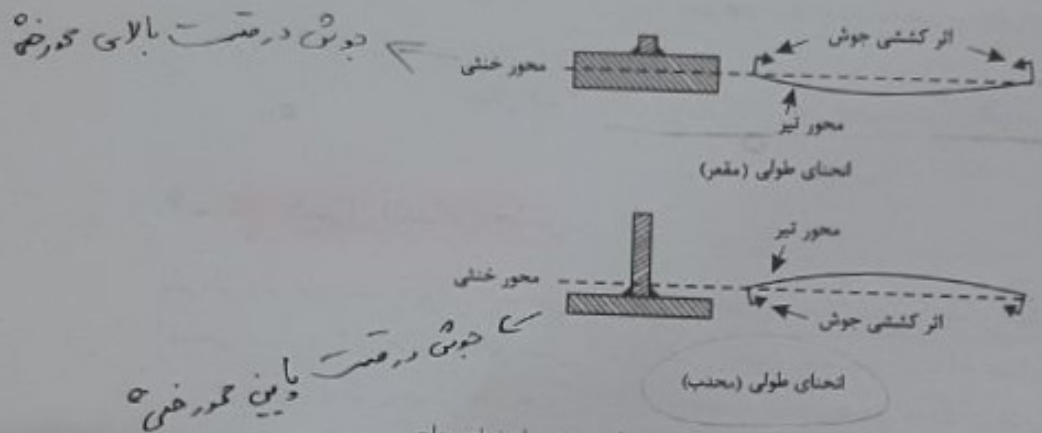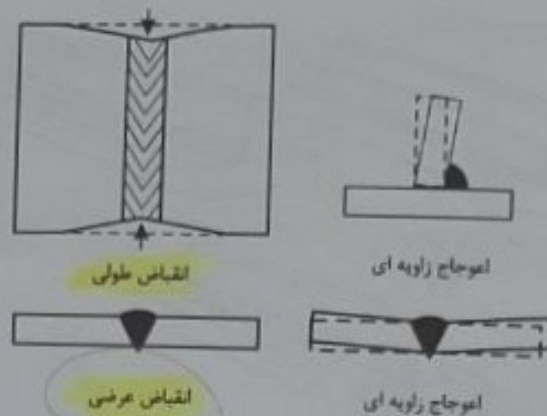


شکل ۲-۶ نیروی نامتعادل حاصل از انقباض یوار جوش باعث اعوجاج زاویه ای و یا انحنای طولی (شمشیری شدن) می شود.

اثر جوشکاری بر سازه انجام شود
تمایل به انقباض افزایش می یابد


۳-۶ تأثیرات نامطلوب جوش بیش از حد

اضافه جوش، نیروی انقباضی F و تمایل به انقباض را افزایش می دهد. هر عاملی که مقدار جوش را کاهش دهد، نظیر کاهش اندازه ساق، کاهش طول، یا استفاده از جوش منقطع (شکل ۳-۶)، تمایل به انقباض را کاهش خواهد داد. اضافه جوش می تواند با دست به هم دادن یک سلسله اتفاقات، به طور غیرعمدی رخ دهد. طراح ممکن است با منظور کردن قدری اطمینان، اندازه جوش را یک نمره بزرگتر انتخاب نماید. در کارخانه ساخت، سرپرست جوشکاری نیز ممکن است جهت اطمینان را گرفته و اندازه جوش را یک نمره بزرگتر دستور دهد. جوشکار نیز از ترس اینکه جوش زیر اندازه به دست آید، ممکن است جوش را کمی ضخیم تر اجرا نماید. در نتیجه جوش ۶ میلی متر تبدیل به ۱۲ میلی متر می شود. با توجه به اینکه افزایش مقدار مصالح جوش متناسب با توان دوم اندازه جوش است، این امر باعث می شود مقدار مصالح جوش، مخارج و نیروی انقباض چهار برابر گردد.

مناسب به زمان اولیه نیاز دارد، لیکن باید به سایج آن دقت بیشتری به عمل تمام از اعمال سلیقه‌های شخصی است، توجه داشت. در شکل ۷ - ۶ فرم استاندارد دستورالعمل جوش است.

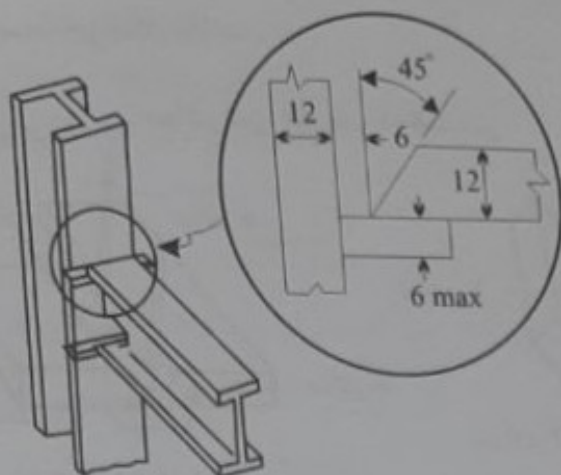

دستورالعمل جوشکاری

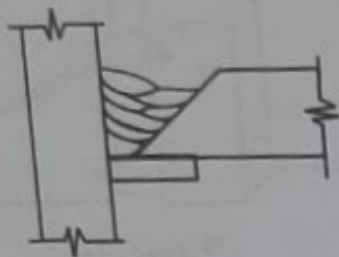

- ۱ : روش جوشکاری
- ۲ : نوع الکترود
- ۳ : شدت جریان
- ۴ : پاس - توالی عبور
- ۵ : تکنیک جوشکاری
- ۶ : پیش گرمایش
- ۷ : احتیاجات نظارتی
- ۸ : قطبیت

مشخصات لازم برای درج در دستورالعمل جوشکاری. ۵-۷

پرسنل جوشکاری ۴۲۴

پرسنل

این یک واقعیت است که در جوشکاری با دست، کیفیت جوش نمی‌تواند بهتر از مهارت جوشکار باشد. به شروع کار، مهارت جوشکار باید مورد ارزیابی قرار گیرد. روش عملی برای ارزیابی صلاحیت جوشکاران، از تشخیص صلاحیت جوشکار می‌باشد.

انجام این آزمایش برای تشخیص صلاحیت کافی است. لیکن اغلب این سؤال پیش می‌آید که آیا قابلیت جوشکار را برای انجام جوش واقعی در کارگاه نشان می‌دهد یا نه. غالباً با انجام یک آزمایش در کار تشخیص صلاحیت تمام می‌شود. همچنین اگر در مشخصات فنی انجام آزمایش پرتونگاری لازم باشد، بهتر آزمایش نیز در تشخیص صلاحیت جوشکار گنجانده شود. در ضمن ممکن است مهندس کارگاه بر حسب آزمایش‌های خاصی را نیز در برنامه تشخیص صلاحیت و ارزیابی جوشکار بگنجانند. در جوشکاری نیمه و تمام خودکار، ممکن است صلاحیت جوشکار خیلی مهم نباشد، لیکن باید جوشکار با دستگاه مورد آزمایش قرار گیرد.

روش هایی برای رفع عیوب اتخاذ می گردد. در این خصوص تهیه چک لیست کمک خوبی در رسیدن به هدف خواهد بود. در انتهای فصل یک چک لیست کامل ارائه گردیده است.

۵-۷ **بازرسی عینی (V.I)** * بازرسی جوشی ۱۷ م ۱۳۰، ۱۲۹ م ۱۰۰٪
بازرسی عینی و پیرین جوشکاری م ۲۴

یکی از مؤثرترین روش های بازرسی جوش، بازرسی عینی عملیات جوشکاری توسط بازرسان و ناظران آموزش دیده است طبق دستورالعمل آیین نامه جوشکاری ساختمانی، صد درصد جوش های انجام شده باید بازرسی عینی گردند. بازرسی عینی اگر به درستی انجام شود، از ارکان مهم بازرسی جوش می باشد. بازرسی های عینی غالباً در سه مرحله قبل از جوشکاری و در حین جوشکاری در برنامه تضمین کیفیت و بعد از جوشکاری در برنامه کنترل کیفیت انجام می شود.

در تمام موارد اعتقاد همگانی بر این قرار دارد که پیشگیری مقدم بر درمان (یا در ادبیات فنی، تعمیر) است. اصل مهم در برنامه بازرسی عینی، تنظیم برنامه های پیشگیرانه است که در طی آن تعداد جوش هایی که مورد ترمیم قرار می گیرند، کاهش یابند.

۷-۵-۱ اصول بازرسی چشمی (عینی) جوش

بازرسی عینی از کاربردی ترین روش های بازرسی جوش است. این روش سریع بوده و نیازی به تجهیزات گران قیمت ندارد در هنگام بازرسی عینی استفاده از یک ذره بین (با بزرگنمایی حدود ۱۰ برابر) توصیه می شود زیرا با استفاده از ذره بین امکان مطالعه شرایط ظاهری جوشکاری در سطح بزرگتری وجود دارد. در بسیاری از برنامه های کنترل کیفیت محصولات جوشی، از آزمون چشمی به عنوان اولین آزمایش و یا در بعضی موارد به عنوان تنها روش ارزیابی بازرسی، استفاده می شود. اگر آزمون چشمی به طور مناسب اعمال شود، ابزار ارزشمندی می تواند واقع گردد.

بازرسی چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی می باشد. شناسایی و تعمیر این عیوب، کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت. تأثیر بازرسی چشمی هنگامی بهینه می شود که دوره زمانی قبل، حین و بعد از جوشکاری و تمام مراحل فرایند جوشکاری را پوشش دهد.

بازرسی عینی قبل از جوشکاری

اقداماتی که لازم است توسط بازرسان جوش قبل از جوشکاری انجام شوند، عبارتند از:

- ۱- کنترل نقشه ها و مشخصات فنی؛
- ۲- کنترل دستورالعمل های جوشکاری؛
- ۳- ارزیابی جوشکاران؛
- ۴- تعیین نقاط کنترل؛

- ۵ - تنظیم برنامه ثبت نتایج؛
- ۶ - کنترل مصالح فلز پایه و فلز جوش؛
- ۷ - کنترل پخی، هندسه، هم‌راستایی و جفت و جوری درزها؛
- ۸ - کنترل پیش‌گرمایش لازم؛
- ۹ - کنترل عملیات برشکاری و تقارنس ناشی از برشکاری؛
- ۱۰ - شرایط عمومی کارگاه جوشکاری.

بازرسی عینی در حین جوشکاری

اقداماتی که توسط بازرس جوش در حین جوشکاری انجام می‌شود، عبارتند از:

- ۱ - کنترل کیفیت نوار ریشه (پاس ریشه)؛
- ۲ - کنترل هندسه درز جوش قبل از جوشکاری روی دیگر؛
- ۳ - دمای پیش‌گرمایش و دمای پاس‌های میانی؛
- ۴ - توالی جوش‌ها؛
- ۵ - کنترل ظاهر جوش؛
- ۶ - تمیزکاری جوش و گل جوش بین دو پاس متوالی؛
- ۷ - کنترل آمپراژ، ولتاژ و سرعت حرکت دست جوشکار؛
- ۸ - نوسان عرضی دست جوشکار (حداکثر ۲/۵ برای ضخامت مفتول الکتروود).

بازرسی عینی بعد از جوشکاری

اقداماتی که توسط بازرس جوش بعد از جوشکاری انجام می‌شود، عبارتند از:

- ۱ - ظاهر نهایی جوش؛
- ۲ - اندازه نهایی جوش؛
- ۳ - طول جوش؛
- ۴ - دقت‌های ابعادی؛
- ۵ - میزان اعوجاج؛
- ۶ - اصلاحات حرارتی؛
- ۷ - عیوب ظاهری شامل:
 - ۱ - ۷ - تخلخل ظاهری (تخلخل سوزنی)
 - ۲ - ۷ - عدم امتزاج کامل
 - ۳ - ۷ - عدم نفوذ کامل جوش در فلز پایه

ادام

بازرس باید در مورد کارگاه ساخت بی طرف باشد، بی معطلی تصمیم بگیرد، بدون آنکه تحت تأثیر واقع شود و با اتکا به حقایق تصمیم بگیرد و تحت تأثیر عقاید مختلف، تصمیم قبلی خود را به آسانی عوض نکند

مک لیس بازرس صبح ۲۱۸

۳-۵-۷ وسایل بازرسی چشمی (عینی) جوش

وسایل گوناگونی برای بازرسی جوش وجود دارد. در این قسمت بعضی از وسایل که بیشتر در بازرسی جوش استفاده قرار می گیرند، به شرح زیر معرفی می شوند:

- ۱- وسایل اندازه گیری خطی
- ۲- آمپر متر
- ۳- دماسنج رنگی (گج حرارتی)
- ۴- دماسنج سطحی
- ۵- گج های جوش (گرده سنج جوش)
- ۶- چراغ ها و آینه های بازرسی
- ۷- متر نواری
- ۸- کولیس
- ۹- ذره بین با قدرت بزرگ نمایی ۲ تا ۱۰ برابر
- ۱۰- وسیله ای برای نشانه گذاری جوش
- ۱۱- برای بازرسی چشمی جوش های با امکان دسترسی محدود، آینه ها، اندوسکوپ ها، بورواسکوپ ها، فوری و دوربین های تلویزیونی ممکن است استفاده شود.

۲۰۱
- اندازه گیر جوش
- متر
- کولیس
- چراغ قوه
- ذره بین




شکل ۷-۱۱ وسایل بازرسی چشمی جوش

ضوابط پذیرش در بازرسی عینی مطابق AWS


تمام جوش‌ها باید مورد بازرسی عینی قرار گیرند و در صورتی که شرایط زیر اقماع گردد، می‌توانند مورد پذیرش قرار گیرند (فقط بارهای استاتیکی).

- ۱ - جوش باید فاقد هر گونه ترک باشد.
- ۲ - بین لایه‌های جوش مجاور و بین لایه جوش و فلز پایه، باید امتزاج کامل برقرار باشد.
- ۳ - تمام چاله‌های انتهایی نوار جوش باید به اندازه سطح مقطع کامل جوش پُر شوند. این چاله‌ها می‌توانند حاوی ترک‌های ستاره‌ای باشند.
- ۴ - مقطع جوش باید مطابق شکل ۷ - ۱۶ باشد.
- ۵ - برای مصالحی با ضخامت ۲۵ میلی‌متر (کمتر) میزان بریدگی لبه جوش باید کمتر از ۱ میلی‌متر باشد، لیکن در طولی معادل ۵۰ میلی‌متر در هر ۳۰۰ میلی‌متر طول نوار، می‌توان بریدگی تا ۱/۵ میلی‌متر را پذیرفت.
- ۶ - در جوش‌های گوشه مجموع قطر تخلخل‌های سطحی با قطر ۱ میلی‌متر (بزرگتر نباید) از ۱۰ میلی‌متر در هر ۲۵ میلی‌متر طول جوش و از ۲۰ میلی‌متر در هر ۳۰۰ میلی‌متر طول جوش بیشتر باشد.
- ۷ - مجموعاً ۱۰ درصد از طول کل نوار جوش می‌تواند دارای اندازه‌ای به مقدار ۱/۵ میلی‌متر (کوچکتر) از اندازه نقشه باشد. در جوش گوشه متصل کننده بال به جان، در طولی معادل دو برابر عرض بال از انتهای تیر، هیچ گونه کمبود اندازه مجاز نیست.
- ۸ - در درزهای لب به لب یا جوش تپاری تمام نفوذی که امتداد درز عمود بر امتداد تنش کششی است، نباید هیچ گونه تخلخل سطحی قابل ملاحظه باشد. در سایر موارد جوش‌های تپاری، مجموع قطر تخلخل‌های سوزنی با قطر ۱ میلی‌متر (بزرگتر نباید) از ۱۰ میلی‌متر در هر ۲۵ میلی‌متر طول جوش و ۲۰ میلی‌متر در هر ۳۰۰ میلی‌متر طول جوش بیشتر باشد.
- ۹ - بازرسی عینی جوش‌ها می‌تواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغاز گردد. در فولادهای خیلی پُر مقاومت با تنش تسلیم بزرگتر از ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، بازرسی‌های عینی باید ۴۸ ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود.

کلاس ۹۷

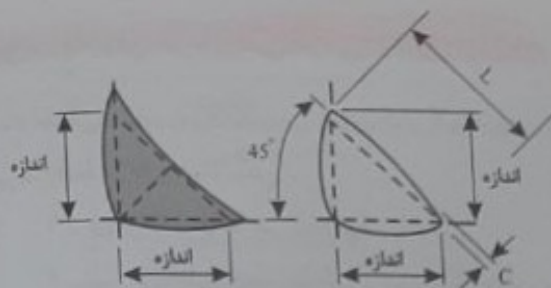


(الف) مقطع مطلوب برای جوش گوشه

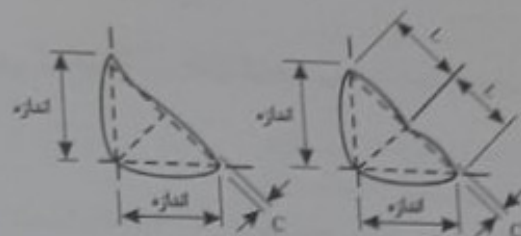


(ب) مقطع قابل پذیرش جوش گوشه

توجه: میزان تحدب C نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید:


اندازه و L	حداکثر تحدب (mm)
$L \geq 8 \text{ mm}$	1.5 mm
$8 \text{ mm} < L < 25 \text{ mm}$	3 mm
$L > 25 \text{ mm}$	5 mm

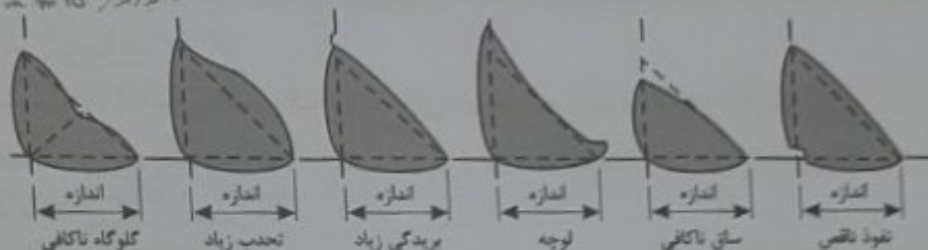

(پ) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش گوشه

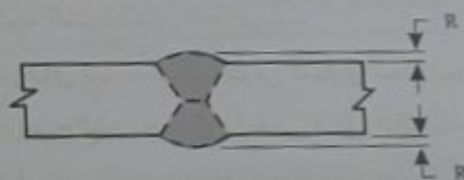


درز لب به لب (ورق با ضخامت یکسان)

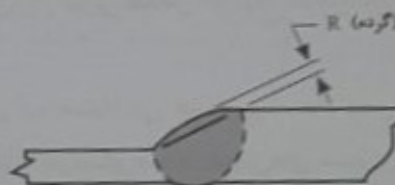

درز لب به لب (دو ورق غیر هم ضخامت)

توجه: میزان گرده جوش نباید بیش از 3 میلی متر باشد

(ت) مقاطع جوش های شیار قابل پذیرش در درزهای لب به لب

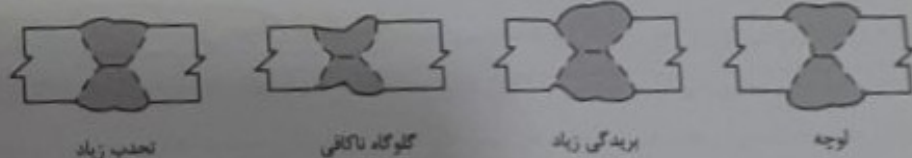

(ث) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش شیار در درزهای لب به لب

نکته: کلیه جوش‌ها باید شرایط پذیرش در بازرسی چشمی را مطابق بخش ۶-۷ برآورده نماید.

شکل ۷-۱۶ مقطع قابل پذیرش جوش‌ها.

روش آزمایش: این آزمایش با اعمال نیروی کششی طولی بر نمونه انجام می‌شود و مقدار بار تا آنجا افزایش می‌یابد که موجب شکست نمونه یا جدا شدن آن به دو قسمت مجزا شود. این عمل معمولاً با استفاده از ماشین آزمایش کشش انجام می‌شود. قبل از انجام آزمایش، کمترین عرض و ضخامت ورق در محل کاهش مقطع برحسب میلی‌متر یا سانتی‌متر اندازه‌گیری می‌شود.

نمونه آزمایشی تحت اثر بار کششی گسیخته شده و حداکثر بار وارده در لحظه گسیختگی برحسب کیلونیوتن یا تن تعیین می‌گردد.
سطح مقطع عرضی طبق رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\text{ضخامت} \times \text{عرض} = \text{سطح مقطع عرضی}$$

مقاومت کششی جوش برحسب N/mm^2 یا kg/cm^2 از تقسیم حداکثر بار اندازه‌گیری شده بر سطح مقطع عرضی به‌دست می‌آید.

در انجام یک آزمایش دقیق، محاسبات فوق لازم است، ولی برای آزمایشی که در آن فقط تعیین مقاومت‌تر بودن اتصال جوشی نسبت به ورق مورد نظر است، گرده جوش حذف نمی‌شود و نمونه آزمایشی تا حد گسیختگی کشیده می‌شود. در کنار انجام این نوع آزمایش هیچ‌گونه محاسبه‌ای انجام نمی‌گیرد.

نتایج مورد نیاز: نمونه آزمایشی باید دارای مقاومت کششی، برابر یا بزرگتر از موارد زیر باشد:

- حداقل مقاومت کششی فلز پایه
- پایین‌ترین مقاومت کششی از میان مصالح غیر هم‌جنس
- مقاومت کششی فلز جوش، اگر مقاومت فلز جوش کمتر از مقاومت فلز پایه باشد.
- ۵ درصد کمتر از حداقل مقاومت کششی فلز پایه در صورتی که در هنگام آزمایش، نمونه در قسمت فلز پایه و خارج از قسمت جوش شکسته شده باشد.

(ب) آزمایش خمش هدایت‌شده

آمان پذیرش


آزمایش‌های خمش ریشه، خمش رویه و خمش جانبی (خمش گونه) — برای ورق‌های نازک از ۱۰ میلی‌متر

این آزمایش‌ها با هدف آشکارسازی عدم سلامت جوش، عدم نفوذ و امتزاج فلز جوش انجام می‌شود و برای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری و صلاحیت جوشکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایش در مورد جوش‌های شیاری در ورق‌ها و لوله اعمال می‌شود. آزمایش خمش رویه (خمش سطحی) کیفیت امتزاج فلز جوش در دیواره‌ها و سطح درز اتصال، تخلخل، حبس سرباره و حفره‌های گازی و دیگر معایب احتمالی را کنترل می‌کند. این آزمایش همچنین میزان شکل‌پذیری جوش را اندازه می‌گیرد. آزمایش خمش ریشه، میزان نفوذ و امتزاج فلز جوش را در داخل ریشه درز اتصال کنترل می‌کند. آزمایش خمش جانبی به منظور کنترل سلامت و میزان ذوب فلز جوش می‌باشد.

پل زده و پایین نمی‌ریزد. درز جناغی ممکن است به صورت یکطرفه (V) یا دوطرفه (X) باشد. در هر دو صورت، ریشه باید از سمت دیگر سنگ خورده و یک عبور جوش انجام شود. این امر سلامت درز جوش را تضمین می‌کند. در ورق‌های نازک، استفاده از جوش جناغی یکطرفه (V) کافی است، لیکن با افزایش ضخامت ورق، استفاده از درز جناغی دوطرفه ترجیح دارد. به خاطر داشته باشید که در درز V، تغییر شکل زاویه‌ای بیشتر است و با افزایش ضخامت ورق، به سرعت افزایش می‌یابد.


۹-۴-۱-۲ همراستا کردن ورق‌ها

همراستا کردن جهت افزایش و بهبود عملیات جوشکاری ضروری است. قرارگیری درزهای لب به لب جان و بال در یک صفحه، تا حد زیادی همراستا کردن ورق بال و جان را ساده می‌نماید. شکل ۸-۹ یک درز لب به لب X غیر همراستا را در بال یک شاتیر، در نقطه تغییر مقطع نشان می‌دهد. این عدم همراستایی، حصول یک ریشه سالم و جوش بی‌عیب را مشکل می‌نماید. حتی در صورت همراستایی کامل در ورق جان، ورق بال می‌تواند تحت غیر همراستایی قرار گیرد. کج شدن ناگهانی بال‌ها در خلال ساخت، عدم دقت در جابه‌جایی به محل اجرا، یا حتی یک اختلاف در هلالي شدن در بال می‌تواند چنین شرایطی را ایجاد کند. مشکل هلالي شدن، با اندازه جوش گوشه جان به بال، افزایش پیدا کرده و با زیاد شدن ضخامت بال تیر کاهش می‌یابد.

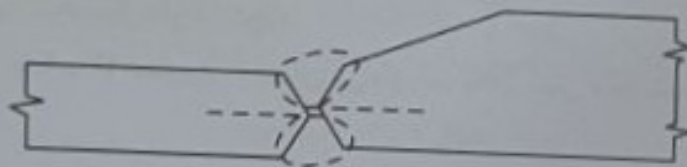

شکل ۸-۹ همراستا کردن ورق‌ها

 روش‌های مختلفی برای تصحیح این شرایط وجود دارد که شکل ۹-۹ یکی از این روش‌ها را نشان می‌دهد. مانی که ورق‌ها زیاد ضخیم نیستند، می‌توان (گیره‌های کوچکی) به انتهای یکی از ورق‌ها جوش داد. راندن یک گوه فولادی بین هر گیره و ورق دیگر، لبه‌ها را همراستا می‌نماید. جوش دادن گیره‌ها در یک سمت، تا حد زیادی برداشتن آنها را تسهیل می‌کند. شکل ۹-۱۰ هم روش دیگری را که معمولاً در مورد بال‌های ضخیم‌تر، مورد استفاده قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد.



شکل ۹-۹ گیره فقط در طول یک لبه جوش می‌شود، بنابراین می‌تواند به راحتی با یک جکش برداشته شود. گوه فولادی به منظور قرار دادن لبه‌های ورق در یک ردیف به زیر گیره رانده می‌شود.

قاب خمشی فولادی ویژه

قاب خمشی ویژه، به قابی اطلاق می‌شود که در برابر نیروی جانبی زلزله بتواند تغییر شکل‌های فرارتنجایی قابل ملاحظه‌ای تحمل کند. در طراحی این قاب‌ها سعی بر آن است که در یک یا دو انتهای تیر، خارج از محدوده اتصال تیر به ستون مفصل‌های پلاستیک تشکیل شده و ظرفیت دورانی آنها به حدی باشد که دوران نظیر تغییر مکان جاتی نسبی طبقه در سازه حداقل به 0.04 رادیان برسد که حدود 0.03 رادیان آن در ناحیه فرارتنجایی باشد. در طراحی اعضا و اتصالات قاب‌های خمشی ویژه باید علاوه بر ضوابط عمومی، الزامات خاص طراحی رعایت شوند. در این بخش خلاصه‌ای از این ضوابط ارائه می‌گردد.

تیرها در قاب‌های خمشی ویژه

تیرها در این قاب‌ها نقش اصلی تأمین شکل‌پذیری لازم را از طریق ایجاد مفصل پلاستیک در نزدیکی دو انتهای خود ایفا می‌نمایند. برای دستیابی به این عملکرد، تیرها باید شرایط زیر را برآورده نمایند:

الف - مقاطع تیرها باید از نوع فشرده لرنه‌ای در نظر گرفته شوند.


ب - محل تشکیل مفصل پلاستیک در دو انتهای تیرها باید در فاصله‌ای به اندازه $0.15d$ تا $1.0d$ از هر ستون در نظر گرفته شود.

پ - در دو انتهای تیر، فاصله بین هر ستون تا $0.15d$ از محل مفصل پلاستیک به سمت داخل دهانه، ناحیه بحرانی تلقی می‌شود.

ناحیه بحرانی در یک عضو از سازه، عمدتاً در تیرها، به ناحیه‌ای عنوان می‌شود که انتظار می‌رود در آن مفصل پلاستیک تشکیل شود. نظر به اهمیت این ناحیه و رفتار حساس آن در حرکات رفت و برگشتی سازه، این محل باید عاری از هرگونه عملیاتی که در رفتار آن اثر ناخواسته ایجاد کند، باشد. در این ناحیه ضوابط ویژه زیر باید رعایت شوند:

- هرگونه ناپیوستگی ناشی از عملیات ساخت و نصب مانند جوش‌های موضعی، وسایل کمکی برای نصب، ناصافی‌های ناشی از برش‌های حرارتی باید به‌طور مناسبی برطرف شده و تعمیر گردد.
- برشگیرها که برای مرکب کردن دال بتن آرمه و تیرها به کار گرفته می‌شود، نباید در این ناحیه به کار برده شود.
- قطعات الحاقی که برای نگهداری نماها، تیغه‌ها، لوله‌های تأسیساتی و غیره به کار گرفته می‌شود، نباید در این ناحیه مورد استفاده قرار گیرد.

- خال جوش کردن ورق‌های دوزنقه‌ای کف به این محل مجاز است.

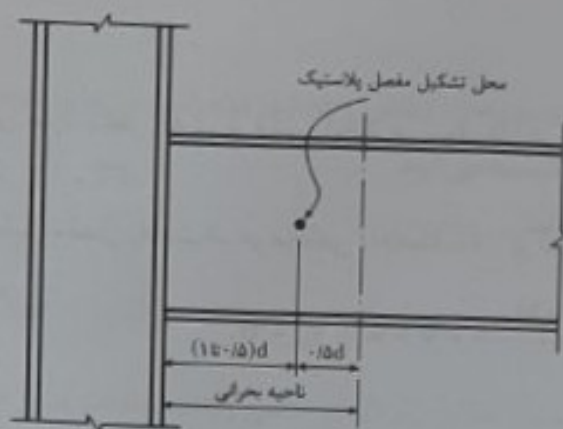

شکل ۱۱-۳۲ ناحیه بحرانی در دو انتهای تیر

در طراحی تیرها برای خمش، ضابطه اضافی خاصی در قاب‌های خمشی ویژه وجود ندارد ولی در طراحی آنها برای برش باید نیروی برشی اضافی ناشی از ایجاد لنگرهای خمشی قابل انتظار در مفصل‌های پلاستیک دو انتهای تیر در نظر گرفته شود. جزئیات این روابط در متن آیین‌نامه فولاد ایران (مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان) آمده است.

در محاسبه دهم ص ۲۲۰، ۲۲۲

اتصال تیر به ستون در قاب‌های خمشی ویژه

کلیه اتصالات تیر به ستون در این قاب‌ها باید شرایط زیر را دارا باشند:

الف - اتصالات تیر به ستون باید به گونه‌ای طراحی شوند که شرایط ایجاد مفصل پلاستیک را در مقطعی به فاصله L_1 از بر ستون در داخل تیر و خارج از اجزای اتصال فراهم نمایند. این امر (یا از طریق تقویت تیر در محل اتصال به بر ستون انجام می‌شود، و یا با تضعیف مقطع تیر در محل تشکیل مفصل پلاستیک عملی می‌گردد.

ب - در اتصالات جوشی تیر به ستون، اتصال بال تیر یا ورق پوششی آن، به وجه ستون یا به ورق پیشانی، (فلنج) که به ستون پیچ می‌شود، باید منحصر از نوع نفوذی کامل باشد. برای اتصال جان تیر یا ورق اتصال جان، به وجه ستون یا ورق انتهایی، استفاده از جوش نفوذی نسبی یا جوش گوشه مجاز است.

۱- طراحی برای خمش

اتصال تیر به ستون باید برای لنگر خمشی قابل انتظار که در بر ستون ایجاد می‌شود، طراحی گردد. این لنگر مطابق رابطه زیر محاسبه می‌گردد (شکل ۱۱-۳۳):

$$M_{ES} = 0.6 \times 1.1 M_{exp} + V_0 L_1 + M_W$$

(۱۱-۴۳)

که در آن:

M_W = لنگر ناشی از بار قائم بدون ضریب موجود در بازوی L_1

الف - طراحی برای برش
چشمه اتصال باید برای برش ناشی از نیروهای کششی و فشاری موجود در بال‌های تیرهای سمت چپ و راست ستون، طراحی شود. این برش به شرح زیر محاسبه می‌شود:
- طراحی به روش تنش مجاز

$$V_{pa,s} = \sum \frac{M_{ES}}{d_b} - V_{col}$$

(۴۵ - ۱۱)

در این رابطه V_{col} برش موجود در ستون فوقانی زیر اثر بار جانبی زلزله، در حالت بدون ضریب می‌باشد.

$$x \text{ مترا } - \text{ محاسبه } 218 - 218$$

۴- ورق‌های پیوستگی

ورق‌های پیوستگی باید در مقابل بال‌های تیر یا ورق‌های پوششی اتصال بال بالایی و پایینی تیرهای متصل‌شونده به ستون و به صورت متقارن نسبت به محور ستون، قرار داده شوند. این ورق‌ها برای انتقال نیروهای درون صفحه‌ای حاصل از لنگر تیر به چشمه اتصال در ستون به کار برده می‌شوند و باید شرایط زیر را برآورده نمایند.

الف. طول ورق‌ها باید برابر یا فاصله خالص دو بال ستون باشد.

ب. ضخامت ورق‌ها باید از ضخامت بال یا ورق پوششی اتصال بال تیرهای دو طرف کمتر نباشد.

پ. پهنای ورق‌ها باید در ستون‌های با مقطع قوطی شکل، برابر فاصله خالص دو جان ستون بوده، و در ستون‌های با مقطع H شکل از مجموع پهنای عرض تیر یا عرض ورق پوششی اتصال در دو طرف جان کمتر نباشد.

ت. نسبت عرض به ضخامت در ورق‌های با یک لبه متکی، نظیر ورق‌های پیوستگی ستون‌های H شکل، نباید از


$$0.55 \sqrt{\frac{E}{F_{ys}}}$$

$$1.4 \sqrt{\frac{E}{F_{ys}}}$$

کوچکتر باشد. در این روابط F_{ys} مقاومت تسلیم ورق‌های پیوستگی است.

۵- مهاربندی جانبی اتصال تیر به ستون

به منظور جلوگیری از کماتش پیچشی ستون، لازم است اتصال در صفحه افقی در مقابل پیچش ستون مهار گردد. وقتی که جان تیرها و ستون‌ها هم‌صفحه باشد و نسبت به دست آمده از رابطه (۴۶ - ۱۱) بیش از ۲ باشد، وجود مهار در تراز بال فوقانی تیر کافی است. دال بتن مسلح می‌تواند جایگزین عضو مهاری گردد. در صورت نبود شرایط فوق، وجود مهار در تراز هر دو بال تحتانی و فوقانی لازم است.
نیروی لازم برای مهاری مساوی ۲ درصد ظرفیت مجاز بال تیر می‌باشد.

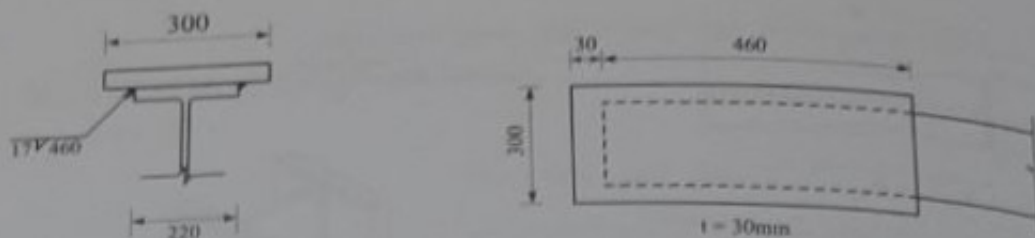


شکل ۱۱-۳۵ - ت مربوط به مثال ۱۱-۹

$$t = 30 \text{ mm} \Rightarrow b = \frac{88.38}{3} = 29.46 \Rightarrow b = 30 \text{ cm}$$

طول جوش برای اتصال ورق تحتانی

$$D = 17 \text{ mm} \Rightarrow L_w = \frac{140 \times 10^3}{890 \times 1.7} = 93 \text{ cm}$$

از دو خط ۴۶ سانتی متر در دو طرف استفاده می شود.

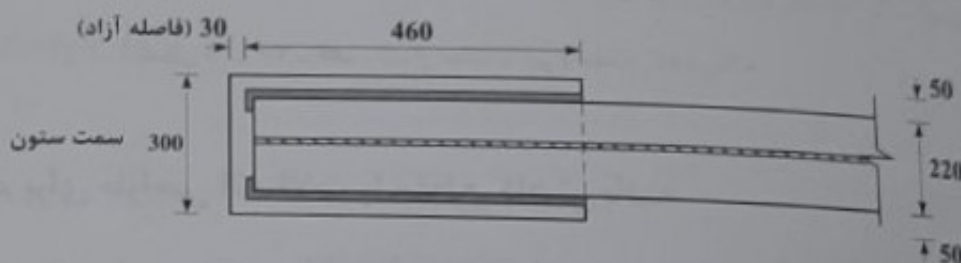


شکل ۱۱-۳۵ - ت مربوط به مثال ۱۱-۹

باید سعی شود که ورق های زیرسری و روسری وارد ناحیه تسلیم نشوند. برای اتصال جان از ورق برش گیر استفاده می شود. محاسبات در قبل ارائه شده است.


۱۱-۵-۷ اتصال صلب تیر به ستون با استفاده از تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)

از بحث قبل متوجه شدیم که فلسفه اصلی در طراحی اتصالات صلب تیر به ستون به گونه ای است که مفصل خمیری در محدوده ای در فاصله $0.15d$ تا $1.0d$ از هر ستون تشکیل گردد و ملاحظه نمودیم که با این فلسفه نیروی برشی و لنگر خمشی برای طراحی اتصال به مقدار قابل توجهی نسبت به مقادیر نظیر در تیر افزایش می یابد. برای عینیت بخشیدن به این فلسفه طراحی و همچنین اجتناب از طراحی اتصال برای نیروهای بزرگ، ایده اتصالات با مقطع کاهش یافته نیز مطرح گردید. در این روش مطابق شکل ۱۱-۳۶ - الف در مقطعی از تیر در محدوده مورد نظر عرض بال ها به صورت تدریجی کاهش می یابد به طوری که تشکیل مفصل پلاستیک در آن قطعی گردد.

به عنوان قانون طراحی، هر قطعه از وصله باید برای نیروی قسمتی که جایگزین آن می شود، محاسبه گردد. از آنجایی که سهم بیشتر نیروی برشی توسط جان و سهم بیشتر لنگر خمشی توسط بال نیمرخ حمل می شود، بنابراین وصله های جان عهده دار تحمل نیروی برشی و وصله های بال عهده دار تحمل لنگر خمشی می باشند.

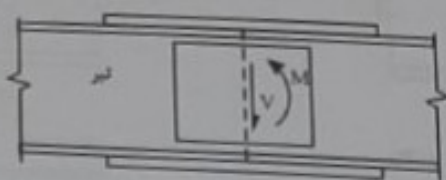

(الف)

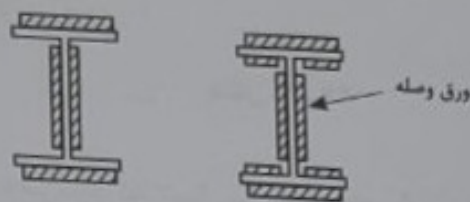

(ب)

شکل ۱۱ - ۲۸

وصله ها را معمولاً برای نیروهای داخلی موجود در نقطه قطع که از روی نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی به دست می آید، طراحی می نمایند. لیکن آیین نامه ها مقدار این نیروها را به حداقلی محدود می کنند. مثلاً میحت دهم مقرر می دارد که نیروهای طراحی یک وصله نباید از ۵۰ درصد ظرفیت نیمرخ کامل کمتر باشند. آیین نامه پل سازی اشتواین مقدار را به ۲۵ درصد ظرفیت نیمرخ محدود می کند. البته اگر برای وصله تیرها بخواهیم از اتصال لب به لب با جوش شیری استفاده نماییم، طبق مفاد آیین نامه جوش شیری را باید برای تمام ظرفیت تیر طراحی نماییم. در هنگام تعیین نیروهای طراحی وصله، به این نکته باید توجه داشته باشیم که وصله دارای طول مشخصی می باشد (بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر). در این طول، مقدار لنگر خمشی و نیروی برشی تغییر می نماید. طبق اصل مورد استفاده در طراحی اتصالات جوشی، گروه جوش باید برای نیروهایی طراحی شوند که در مرکز هندسی آنها وجود دارد. از شکل ۱۱ - ۲۲ پیداست که از لحاظ تنوری، لنگر موجود در مرکز هندسی جوش ها در یک طرف وصله با لنگر موجود در طرف دیگر متفاوت می باشد. بنابراین بعضی از طراحان، اتصال هر دو طرف وصله را برای لنگر $M_l = M + V_e$ طراحی می نمایند. در وضعیت های نادری که وصله در محلی که نیروی برشی و لنگر خمشی هر دو بزرگ هستند، قرار دارد، چنین طرز عملی به جا به نظر می رسد. اما از آنجایی که در اغلب موارد وصله در محلی قرار دارد که یکی از مقادیر نیروی برشی و یا لنگر خمشی کوچک می باشد و نیروهای حداقل آیین نامه ای کنترل کننده طرح هستند، استفاده از $M_l = M + V_e$ منطقی به نظر نمی رسد.

$$f'_x = \frac{V}{A} = \frac{34.56 \times 10^3}{2(2 \times 30 + 53)} = 152.92 \text{ kg/cm}$$

$$f'_x = \frac{M_T \cdot Y}{I_p} = \frac{(14.91 \times 10^5) \times \frac{53}{2}}{130746.6} = 302.20 \text{ kg/cm}$$

$$f'_y = \frac{M_T \cdot X}{I_p} = \frac{(14.91 \times 10^5) \times (30 - 7.96)}{130746.6} = 251.34 \text{ kg/cm}$$

$$f_r = \sqrt{(302.20)^2 + (152.92 + 251.34)^2} = 504.73 \text{ kg/cm}$$

$$f_r = 650 D \rightarrow D = \frac{504.73}{650} = 0.78 \text{ cm}$$

از جوش $D = 8 \text{ mm}$ استفاده می‌کنیم. چون اندازه جوش از ضخامت ورق جان بیشتر است، بنابراین برای وصله جان از دو ورق $10 \times 53 \times 600$ میلی‌متر استفاده می‌شود.

ستون ناشی جدید
۳۲۹

۷-۱۱ وصله ستون‌ها


۱-۷-۱۱ معرفی

با رفتن به طبقات بالاتر، بار محوری ستون‌ها کم می‌شود، در نتیجه می‌توان برای آنها نیمرخ‌های سبک‌تری انتخاب نمود. این موضوع و همچنین محدود بودن طول تیر آهن، استفاده از وصله در ستون‌ها را ایجاب می‌نمایند. هر چند که کاستن از شماره نیمرخ با کم شدن نیروی محوری، باعث سبک‌تر شدن ستون و کاهش فولاد مصرفی می‌شود، لیکن باید توجه داشت که وصله نیمرخ جدید به نیمرخ قدیم، اضافه مخارجی در بر دارد که ممکن است کاهش مخارج ناشی از سبک‌تر کردن نیمرخ را جبران ننماید. لذا در عمل تا ارتفاعی مساوی طول یک شاخه تیر آهن (۱۲ متر - در حدود سه طبقه)، شماره نیمرخ عوض نمی‌شود و همان نیمرخ پایین‌ترین طبقه، تا ۲ طبقه بعد نیز ادامه می‌یابد.

۲-۷-۱۱ محل وصله

وقتی که وصله ستون اجتناب‌ناپذیر شد، بهترین محل برای وصله در حدود ۱۰۰ سانتی‌متری بالای کف طبقه است. چون اولاً در این محل به قدر کافی از محل اتصال تیر به ستون دور شده‌ایم و ثانیاً از لحاظ انجام عملیات جوشکاری، ارتفاع بسیار مناسبی را در اختیار داریم.


در صورتی که ستون عضوی از قاب خمشی باشد، در اثر بارهای جانبی در آن ایجاد لنگر خمشی می‌گردد که نقطه عطف آن تقریباً در وسط ارتفاع قرار دارد. در این حالت بهترین محل برای وصله ستون، وسط ارتفاع طبقه است که در آن لنگر خمشی مساوی یا صفر می‌باشد. اما در طرف دیگر، انجام عملیات جوشکاری در وسط ارتفاع طبقه، مشکلاتی همراه دارد که ممکن است طراح را به انتخاب ارتفاع کمتر برای وصله وا دارد.

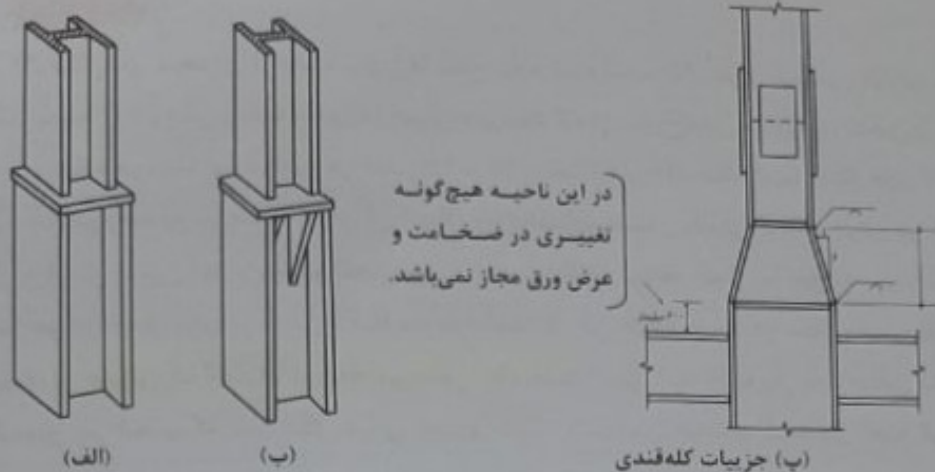

شکل ۱۱ - ۴۳

۱۱-۷-۴ نیروهای وصله

 اگر لبه‌های در حال تماس دو ستون گونیا شده و خوب سنگ زده شود، می‌توان درصدی از بار طراحی ستون‌ها را به صورت فشار تماسی انتقال داد و در نتیجه از ابعاد ورق‌های اتصال کاست. با توجه به اضافه مخارج عمل سنگ زدن و گونیا کردن لبه‌های در حال تماس و عدم اطمینان از نظارت دقیق بر این عمل، استفاده از چنین تمهیداتی برای کاهش نیروهای طرح منطقی به نظر نمی‌رسد. لیکن در صورتی که از اجرای دقیق کار مطمئن باشیم، در این صورت طبق توصیه AISC، ورق وصله مربوط به بال یا جانی که تحت اثر نیروی فشاری و لنگر خمشی به فشار کار می‌کند، می‌تواند برای ۵۰ درصد نیروی فشاری طراحی گردد. اگر تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی در بالی نیروی کششی ایجاد گردد، در این صورت ورق وصله مربوط به این بال باید برای اثر مشترک لنگر ناشی از نیروهای جانبی (باد یا زلزله) و ۷۵ درصد نیروی فشاری ناشی از بار مرده (بدون احتساب بار زنده)، طراحی گردد.




۱۱-۷-۵ پرکننده‌ها

در اتصالات جوشی ساختمان‌ها، پرکننده‌هایی را که ضخامت‌شان از ۶ میلی‌متر بیشتر باشد باید به اندازه کافی ورق وصله ادامه داد و قسمت ادامه یافته را با جوش کافی به قطعه‌ای که در زیرش قرار دارد متصل نمود. (شکل ۴۲ - ت). قدرت جوش باید طوری باشد که تنش‌های ورق وصله را که به صورت بار برون‌محور بر روی سطح صفحه پرکننده وارد می‌شود، تحمل نماید. جوشی که ورق وصله را به پرکننده متصل می‌نماید باید طوری باشد که بتواند تنش‌های ورق وصله را به ورق پرکننده منتقل نموده و خط جوش باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا از تنش بیش از حد صفحه پرکننده در ناحیه جوش‌ها جلوگیری به عمل آید. لبه پرکننده با ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر باید با لبه ورق وصله هم‌سطح شده و اندازه جوشی که به کار برده می‌شود باید برابر مجموع اندازه لازم برای انتقال تنش ورق وصله به ورق پرکننده به علاوه ضخامت ورق پرکننده باشد. در صورتی که ضخامت ورق پرکننده زیاد باشد، توصیه می‌شود از جزئیات شکل ۱۱ - ۴۳ استفاده نمود.

۱۱-۷-۳ انواع وصله


در شکل ۱۱-۴۲، مثال‌های متعددی از وصله ستون‌ها نشان داده شده است. غالباً برای تنظیم و قرارگیری ستون‌ها در محل وصله، زائده‌های کوچکی به لبه ستون‌ها جوش می‌شود که از سوراخ‌های موجود در داخل این زائده‌ها، پیچ‌های مونتاژ عبور داده می‌شود. این موضوع در شکل ۱۱-۴۲ الف، نشان داده شده است. شکل‌های ۱۱-۴۲ ب و ۱۱-۴۲ پ، حالاتی را نشان می‌دهند که در آن اتصال ورق به ستون پایینی توسط جوش در کارخانه و یا پای کار قبل از واداشتن ستون انجام شده و اتصال ورق به ستون فوقانی توسط جوش یا پیچ به صورت پذیرفته است. در هر دو اتصال برای پر کردن فاصله به وجود آمده در اثر اختلاف ابعاد دو ستون، از ورق‌های پرکننده استفاده شده است. در صورتی که اختلاف در ابعاد دو ستون زیاد باشد، اتصال آنها به یکدیگر باید مطابق شکل ۱۱-۴۳ انجام گردد.

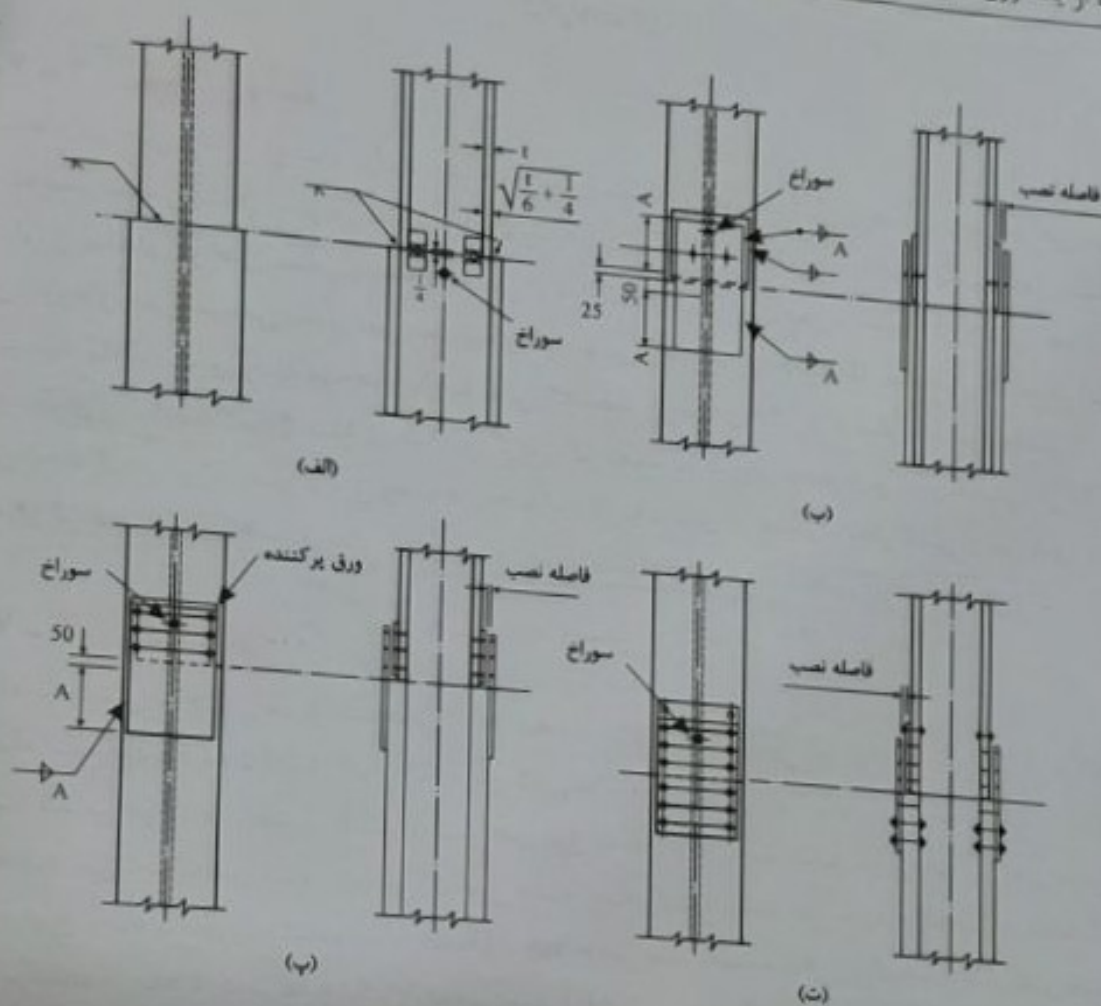

شکل ۱۱-۴۲



 (الف) کاربرد انواع مهاربند
در ساختمان



(ب) شکل های گسیختی مهاربند

(پ) روش ویتور برای گسترش
تیرو در ورق مهاربند



(ت) رعایت فاصله $2t$ در انتهای عضو
مهاربند به منظور شکل پذیری
مهاربند

شکل ۱۱ - ۴۵ کاربرد مهاربندهای همگرا در ساختمان و نکات مهم طراحی آنها

فصل دوم - رفتار

در بارهای دینامیک

۱۸.۱. رفتار

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای

در بارهای


در بارهای

۱۱-۹-۴ اتصال ورق پای ستون به شالوده در ستون‌ها با بار محوری

ورق پای ستون توسط ۲ تا ۶ پیچ مهار (معمولاً چهار پیچ در چهار گوشه آن) به شالوده بتنی مهار می‌شود (شکل ۱۱-۹۲). در صورت مفصلی بودن پای ستون، هیچ نیرویی به این مهارها وارد نمی‌شود. فقط در هنگام نصب ستون ممکن است بر این پیچ‌ها نیرو وارد گردد که این مسئله نباید از طرف مهندس محاسب نادیده گرفته شود. در ساختمان‌های معمولی قطر این پیچ‌ها حدود ۱۸ تا ۲۴ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود و با افزایش اهمیت ساختمان، قطرهای بزرگتری به کار می‌رود.

۱۱-۹-۵ اتصال ستون به ورق پای ستون

در اتصال مفصلی پای ستون، فقط نیروی محوری از ستون به ورق پای ستون منتقل می‌شود. در شکل ۱۱-۹۲ چند نمونه از جزئیات اتصال ساده ستون به ورق پای ستون نشان داده شده است. انتهای ستون که با ورق پای ستون در تماس است، باید به صورت گونیا بریده شده و سنگ زده شود تا در تماس کامل با ورق پای ستون قرار بگیرد. در چنین حالتی اکثر نیروی محوری توسط فشار تماسی منتقل می‌شود و نبشی‌ها و یا جوش فقط عمل نگهداری و انتقال نیروی برشی را بر عهده می‌گیرند. در صورتی که انتهای ستون سنگ زده نشود، جوش و نبشی‌های اتصال باید بتوانند صد در صد نیروی محوری را انتقال دهند.

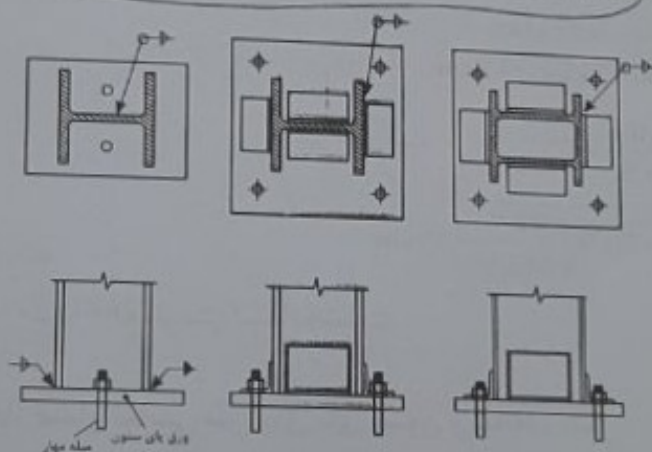

شکل ۱۱-۹۲

۱۱-۹-۶ استفاده از ورق‌های سخت‌کننده در اتصال پای ستون

گاهی مواقع به منظور کم کردن ضخامت ورق پای ستون، از ورق‌های سخت‌کننده مثلثی یا دوزنقه‌ای در اتصال پای ستون استفاده می‌شود. در شکل ۱۱-۹۳ نمونه‌ای از این نوع اتصال پای ستون نشان داده شده است. در طراحی، سه ناحیه متمایز در ورق پای ستون دیده می‌شود که نحوه محاسبه هر ناحیه را در زیر شرح می‌دهیم:

در ناحیه ۱ ورق پای ستون همانند یک تیر طره‌ای عمل می‌نماید.

لنگر حداکثر بر واحد طول صفحه در این ناحیه برابر است با:

$$M = \frac{f_p c^2}{2}$$

(۱۱-۷۰)

$$L_d = \frac{F_y}{6.15\sqrt{f_c}} d_b$$

f_c = مقاومت مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن (kg/cm^2)

F_y = تنش تسلیم فولاد (kg/cm^2)

d_b = قطر پیچ

برای $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$ و $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ مقدار فوق حدود ۲۵ برابر قطر به دست می‌آید.

۱۰-۱۱. اتصالات لوله‌ها و قوطی‌ها (مقاطع توخالی)

۱۰-۱۱-۱ معرفی

استفاده از لوله‌ها و قوطی‌ها امروزه در سازه‌های فولادی بسیار متداول می‌باشد. علاوه بر کاربردهای عمومی ساختمان، در سازه‌های خاصی نظیر **سکوه‌های دریایی**^۱، **برج‌های مخابراتی**^۲، و **سازه‌های فضایی**^۳، عمدتاً از لوله و بعضاً از قوطی استفاده می‌شود. در سایر سازه‌ها نیز استفاده از لوله و قوطی می‌تواند کیفیت‌های معماری و امکانات سازه‌ای ویژه‌ای فراهم سازد.

لواحد استفاده از نیمرخ‌های لوله و قوطی از گذشته به‌خوبی شناخته شده لیکن عاملی که امروزه موجب رواج این کاربردها شده، پیشرفت در تکنیک‌های اجرایی اتصال خصوصاً استفاده از جوشکاری در آنهاست. با توجه به یکسان بودن مشخصات هندسی لوله‌ها نسبت به تمام محورهایی که از مرکز سطح می‌گذرند، و مشابه بودن نسی آنها در قوطی‌ها، این نیمرخ‌ها برای تحمل **فشار** و **کشش** بسیار کارآمد هستند، و کاربرد آنها به‌طرح‌های **سک و اقتصادی** منجر می‌گردد. اگرچه سطوح داخلی لوله‌ها و قوطی‌ها را به‌راحتی نمی‌توان رنگ‌آمیزی کرد، ولی این موضوع غالباً اهمیت عملی ندارد، زیرا زنگ‌زدگی در داخل لوله‌ها و قوطی‌های بسته خصوصاً در سازه‌هایی که از اتصالات جوشی مستقیم برای اتصال قطعات استفاده شده، امکان بروز ندارد. اتصالات جوشی مانع ورود هر گونه رطوبت و جریان هوا به‌داخل نیمرخ می‌گردند و به‌دلیل محدود بودن هوای داخل قوطی یا لوله تعادل الکتروشیمیایی جلی زود رخ داده، فرایند زنگ زدن متوقف می‌گردد.

مشکل عمده در استفاده از نیمرخ‌های لوله و قوطی، اتصالات آنها به‌خصوص اتصال لوله‌هاست. لوله‌ها در محل تقاطع دارای **فصل مشترک منحنی شکل فضایی** هستند و برای اتصال آنها باید لبه‌های اعضا با دقت خاصی برش **خورد** جفت و جور شوند. اغلب برش‌ها به‌وسیله شعله گاز صورت می‌گیرد، ولی در بعضی مواقع از اَره‌های مخصوص برای این کار استفاده می‌کنند. در هر حال برش و اتصال این گونه نیمرخ‌ها وقت‌گیر و پرهزینه است.


11. Off-Shore Platforms

12. Communication towers

13. Space Structures

۱۱-۹-۸ مهار میله مهارها

میله مهارها تا حصول مقاومت کششی کل باید در بتن شالوده مهار شوند. میله مهارها معمولاً از دنده کردن میله‌های صاف (بدون آج) ساخته می‌شوند. لذا برای ایجاد مهار مکانیکی، انتهای میل مهار به یکی از صور نشان داده شده در شکل ۱۱ - ۶۰ درمی‌آید.

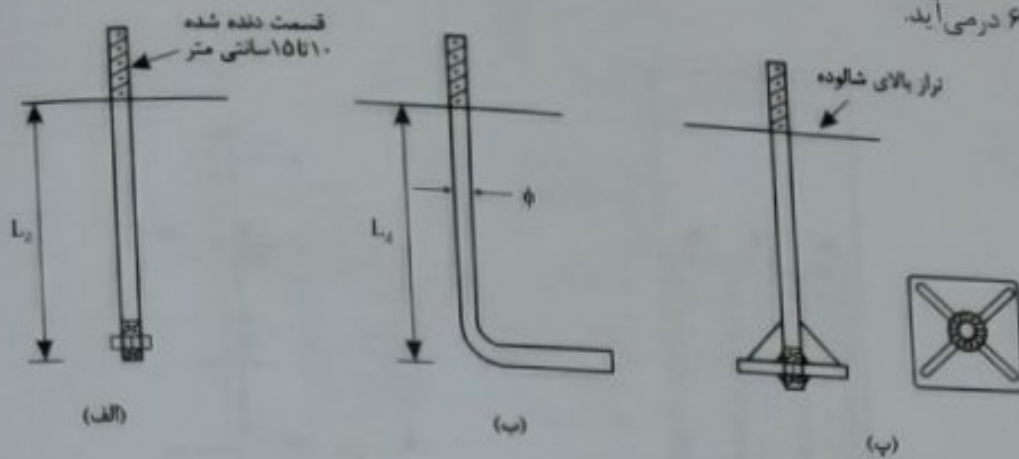

شکل ۱۱ - ۱۰۷

برای محاسبه طول مهاری می‌توان از روابط آیین‌نامه بتن برای میله‌های قلاب‌دار در کشش استفاده نمود. به عنوان مثال روابط آیین‌نامه آبا به قرار زیر است:

$$L_d = \frac{F_y}{4F_b} d_b$$

$$F_b = 0.75 f_{bm} = 0.75 \times 2.05 \sqrt{f_c} = 1.54 \sqrt{f_c} \quad (\text{برای میله‌گرد صاف با قلاب انتهایی})$$

* شواهد زیادی از وقوع شکنندگی در ناحیه دنده شده میله‌های آجدار AIII در کارگاه‌ها مشاهده شده است. لذا استفاده از این نوع میله‌ها به عنوان میل مهار توصیه نمی‌شود، مگر اینکه عدم شکنندگی آنها به وسیله آزمایش تأیید گردد. در صورت نیاز به مقاومت زیاد، استفاده از میله‌های CK ۴۵ ($F_u = 6000 \text{ kg/cm}^2$) برای میله‌مهارها قابل توصیه است که دارای شکل پذیری مناسب است.

۱۴-۲ قانون ۵P

بلاغت از متخصصین به نام صنعت جوشکاری ساختمانی است. ایشان پیشنهاد می‌نمایند که برای حصول جوش با کیفیت مناسب باید ۵ عامل که در زبان انگلیسی با حرف P شروع می‌شوند، رعایت گردند. این عوامل به شرح زیر می‌باشند:

- ۱- **Personnel** یعنی وجود جوشکار ماهر
- ۲- **Process** یعنی روش جوشکاری یا ماشین‌آلات جوشکاری مناسب
- ۳- **Preparation** یعنی آماده‌سازی مناسب درز جوش و لبه‌های ورق در مجاور درز
- ۴- **Procedure** یعنی وجود دستورالعمل جوشکاری
- ۵- **Proove** یعنی بازرسی و تأیید

پنج عامل فوق به نام قانون ۵P شناخته می‌شوند.

پرسنل جوشکاری

برای جوشکاری باید از جوشکار ماهر استفاده نمود. مهندس ناظر و صاحب کار نباید به این خیال خام باشند که هر شخص انبر به دستی، جوشکار است. ابتدا باید با قیمت کارشناسی مناسب، کار اسکلت ساختمان به پیمانکار کاردانی سپرده شود. بالا بودن ۱۰ درصد در دستمزد آهنگری تأثیر قابل توجهی در قیمت تمام شده ساختمان نخواهد داشت. بعد از انتخاب پیمانکار ذیصلاح، باید از وی خواسته شود که از جوشکاران ماهر استفاده نماید. مهندس می‌تواند به راحتی از جوشکار آزمایش بگیرد. معمولاً برای جوشکاری اسکلت ساختمانی وجود دو رده جوشکار لازم است. **جوشکاران کفی (تخت) و (سربالا) با اجرای جوش به طول حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر و بازرسی عینی آن می‌توان به راحتی به تبحر جوشکار پی برد.** در شکل ۱۴-۱ تست جوشکار در دو وضعیت کفی و سربالا نشان داده شده است.

ماشین‌آلات و تجهیزات جوشکاری مناسب

ماشین جوشکاری از نوع دیزل، بتزینی، دینام و یا رکتیفایر باید وضعیت مناسبی داشته و جریان یکنواختی برای جوشکاری تولید نماید.

سایر تجهیزات مانند الکتروود، انبر، ماسک، دستکش، چکش گل‌زن، سنگ فرز، وایربرس، جعبه الکتروود و احیاناً فلاسک خشک‌کن الکتروود از ملزومات اساسی هستند که باید در کارگاه فراهم باشند. در شکل ۱۴-۲ مختصری از این تجهیزات نشان داده شده است.

در خرید الکتروود دقت گردد. الکتروود را حتماً از سازنده‌های معتبر خریداری کنید و محل خرید نمایندگی معتبر باشد. کارخانجات، الکتروودهای مردود را برای جوشکاری در و پنجره جدا می‌نمایند. احتیاط نمایید از این الکتروودها برای جوشکاری اسکلت استفاده نگردد.



شکل ۱۴-۲. تجهیزات فردی جوشکاری.

آماده‌سازی درزها

لبه‌هایی که باید به هم جوش شوند باید مستقیم و عاری از کجی، لهیدگی و یا تضاریس ناشی از برشکاری باشند و کاملاً به هم جفت گردند. این بازرسی را می‌توان در هنگام مونتاژ و خال جوش کردن قطعات با دقت خوب انجام داد. بهتر است جهت جلوگیری از بروز معایب برشکاری دستی در کارگاه، قبل از شروع ساخت، لیست مصالح فولادی، اعم از ورق و پروفیل با اندازه‌های لازم، تهیه و برشکاری آنها از محل خرید توسط دستگاه‌های مناسب نظیر گیوتین و برش ریلی انجام شود.

* آماده‌سازی نمونه‌های آزمایشی ۲۴۱

دستورالعمل جوشکاری

تنظیم دستورالعمل جوشکاری در کارگاه‌های کوچک مرسوم نیست، لیکن باید با استادکار جوش توافقاتی در زمینه قطر الکترود، آمپر، نوع الکترود و تعداد پاس‌ها انجام پذیرد. به جوشکار باید تفهیم شود که از آمپر زیاد استفاده ننماید و سرعت حرکت خود را در حد نرمال حفظ کند. شکل ۱۴-۳ تلفیق آمپر، ولتاژ و سرعت حرکت را برای حصول جوش مطلوب نشان می‌دهد.

بازرسی و تایید

با مهیا کردن ۴ عامل قبلی، زمینه حصول جوش خوب در کارگاه وجود دارد و عملیات جوشکاری می‌تواند تحت نظارت مهندس ناظر یا بازرس جوش انجام شود. انتهای کار بازرسی، تایید می‌باشد. مهندس ناظر در این مرحله از کار نقش

بازرسی‌های عینی غالباً در سه مرحله قبل از جوشکاری، در حین جوشکاری و بعد از جوشکاری مورد توجه قرار می‌گیرند. آن دسته از بازرسی عینی که قبل از جوشکاری و در حین جوشکاری انجام می‌شود در برنامه تضمین کیفیت و آن دسته از بازرسی که بعد از جوشکاری انجام می‌شود در برنامه کنترل کیفی قرار می‌گیرد. در تمام موارد اعتقاد همگانی بر این قرار دارد که پیشگیری مقدم بر درمان (یا در ادبیات فنی، تعمیر) است. اصل مهم در برنامه بازرسی عینی، تنظیم برنامه‌های پیشگیرانه است که در طی آن تعداد جوش‌هایی که مورد ترمیم قرار می‌گیرند، کاهش یابند.

بازرسی عینی قبل از جوشکاری

اقداماتی که لازم است توسط بازرس جوش قبل از جوشکاری انجام شوند، عبارتند از:

- ۱ - تنظیم برنامه ثبت نتایج
- ۲ - کنترل دستورالعمل‌های جوشکاری
- ۳ - ارزیابی جوشکاران
- ۴ - تعیین نقاط کنترل
- ۵ - تنظیم برنامه ثبت نتایج
- ۶ - کنترل مصالح فلز پایه و فلز جوش
- ۷ - کنترل زاویه یخ، هندسه درز، همراستایی و همباد بودن درزها
- ۸ - کنترل پیش‌گرمایش لازم
- ۹ - کنترل عملیات برشکاری و تضاریر ناشی از برشکاری
- ۱۰ - شرایط عمومی کارگاه جوشکاری

بازرسی عینی در حین جوشکاری

اقداماتی که توسط بازرس جوش در حین جوشکاری انجام می‌شود، عبارتند از:

- ۱ - کنترل کیفیت نوار ریشه
- ۲ - کنترل هندسه درز جوش قبل از جوشکاری روی دیگر
- ۳ - دمای پیش‌گرمایش و دمای پاس‌های میانی
- ۴ - توالی جوش‌ها
- ۵ - کنترل ظاهر جوش
- ۶ - نمیزکاری جوش و گل جوش بین دو پاس متوالی
- ۷ - کنترل آمیزش، ولتاژ و سرعت حرکت دست جوشکار
- ۸ - نوسان عرضی دست جوشکار (حداکثر ۲/۵ برابر ضخامت مفتول الکتروود)

بازرسی عینی بعد از جوشکاری

اقداماتی که توسط بازرس جوش بعد از جوشکاری انجام می‌شود، عبارتند از:

- ۱ - ظاهر نهایی جوش

* در فصل ۲۰۰
بازرسی عینی